

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月18日

リコール届出番号	4014	リコール開始日	平成29年5月19日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 小飼 雅道	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（座席）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	教習車の助手席において、座席高さを調整するリフタリンクの強度が不足しているほか、リフタリンクの抜け止め防止用プッシュナットの固定方法が不適切なため、リフタリンクに亀裂が入る、または、プッシュナットが外れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、座席から異音やガタが発生し、最悪の場合、リフタリンクが破損もしくは外れて座席が傾き、正しい姿勢が取れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リフタリンクを点検し、亀裂が無い場合はリフタリンクに補強ブラケットを追加するとともに、プッシュナットを2枚構造にし、異音防止スプリング小を追加する。リフタリンクに亀裂がある場合は、シートアジャスターユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4014 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	ABA-BL6FJ	「アクセラ」	BL6FJ-100011～BL6FJ-100765 平成21年6月23日～平成22年9月9日	659	座席高さ手動調整機能付きの教習車が対象
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月23日～平成22年9月9日	(計659台)	

備考：本届出は、平成29年2月9日付け、届出番号「3978」にて、届出を行ったものであるが、対象部品の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象部品を追加して届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。