


# 改善箇所説明図

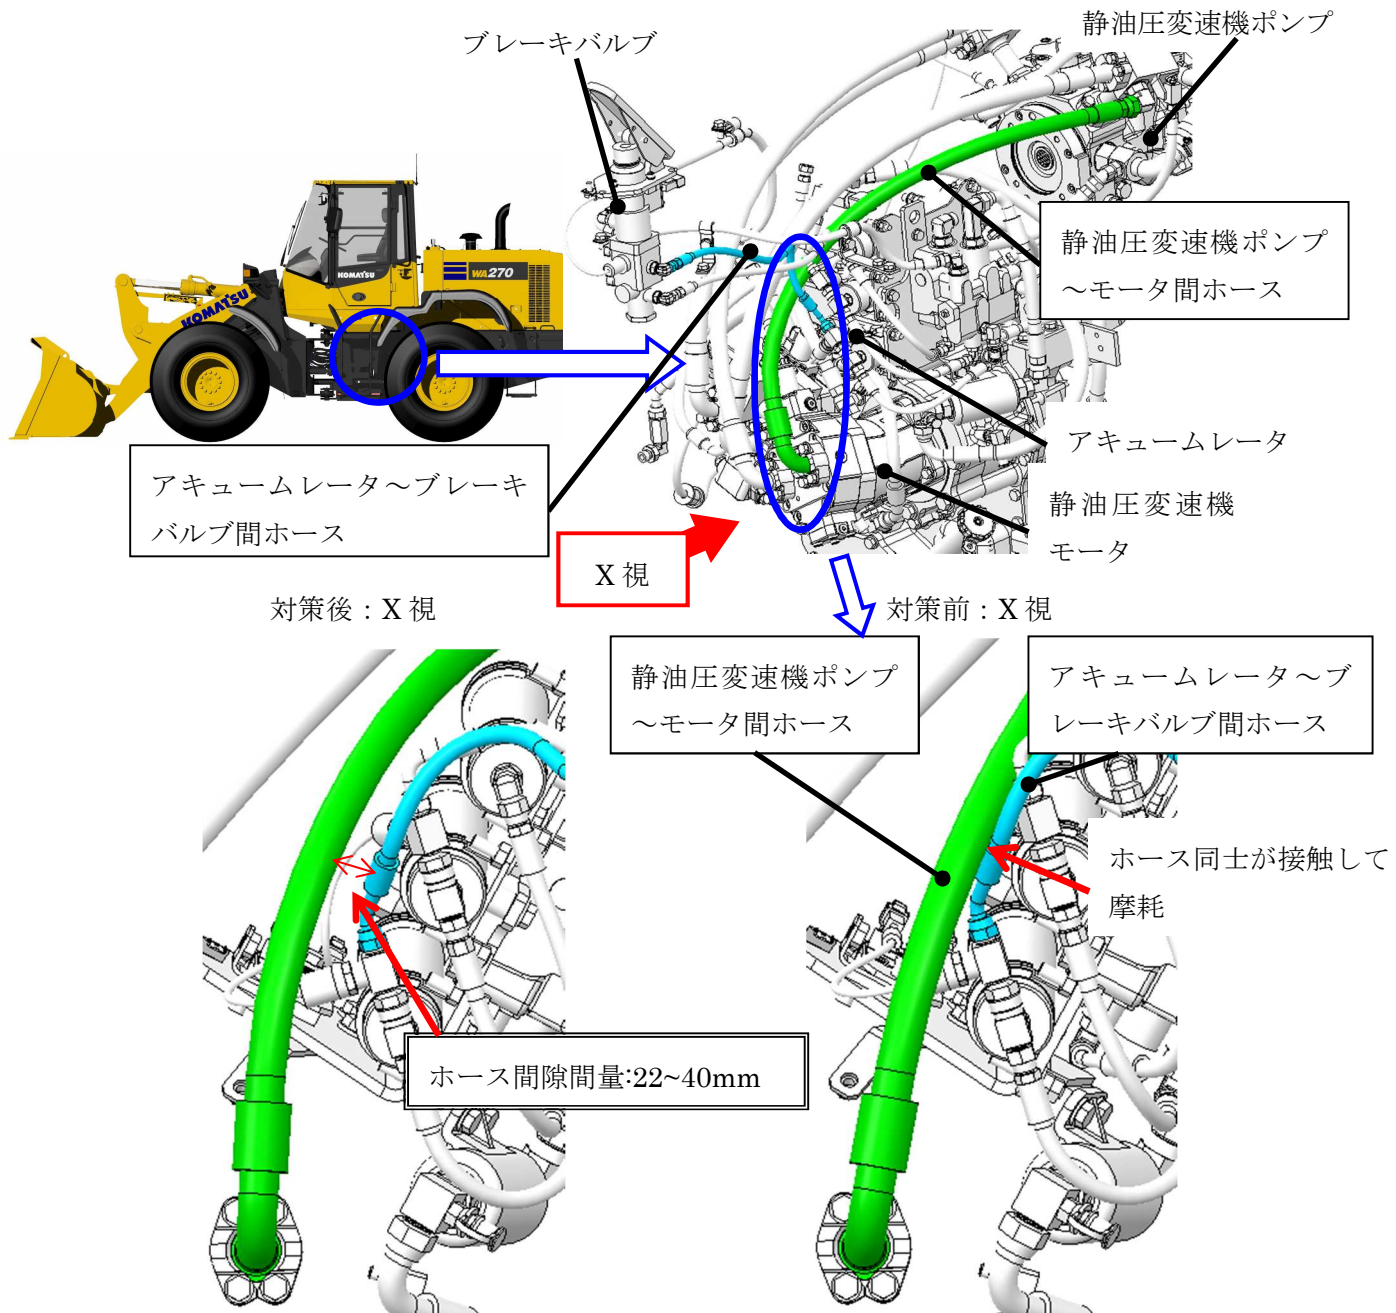

注：□ は、交換部品を示し、□ は、変更箇所を示す。

## 不具合の内容

静油圧変速機のポンプとモータ間のホースにおいて、当該ホースが図面指示どおりに組み付けられていないため、後輪のブレーキバルブに繋がるブレーキホースと接触しているものがある。そのため、稼働中の振動等により静油圧変速機からのホース若しくはブレーキホースが摩耗し作動油漏れが発生すると、最悪の場合、走行不能若しくは制動距離が長くなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、静油圧変速機のホース及び後輪のブレーキバルブに繋がるブレーキホースの隙間量を確認し、隙間量が規定値以下で接触しているものまたはホースが摩耗しているものは、新品ホースに交換し適正に組み付ける。

なお、隙間量が規定値以下でホースが摩耗していないものは、適正な隙間量に修正する。

識別：モータに白ペイントを塗布する。



白ペイントを塗布する。