


## 改善箇所説明図

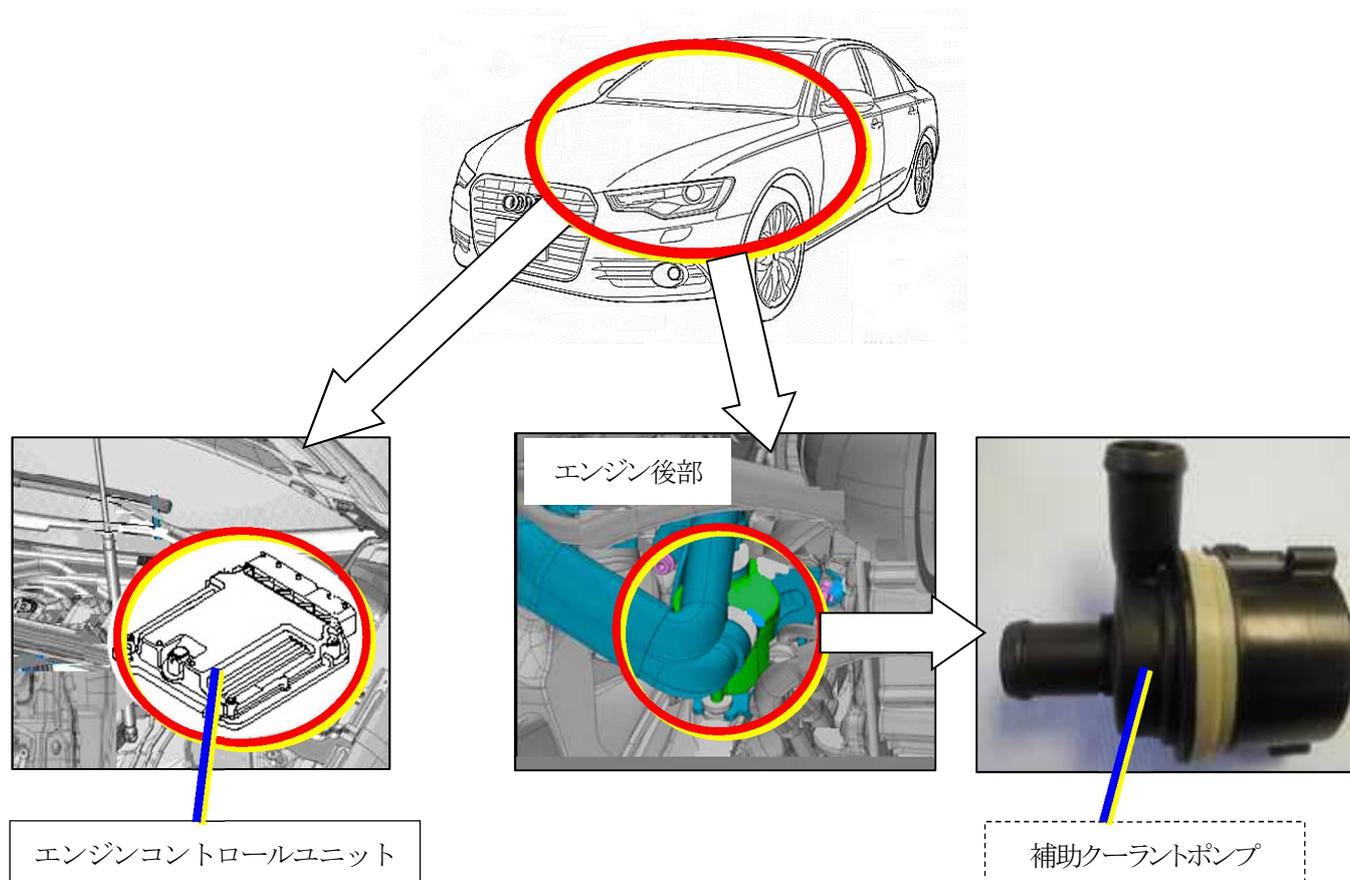

注：  は、プログラム書き換え部を示す。

注：  は、点検/交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、補助クーラントポンプの異常を検知するエンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、異物等により当該ポンプの作動が妨げられた際、電源がポンプに流れ続けるものがある。そのため、ポンプおよびポンプの配線が発熱して溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを変更する。なお、補助クーラントポンプを点検し、故障している場合は、当該ポンプを新品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2502 ECUのアップデート/クーラントポンプの改修」と記入する。