


改善箇所説明図 ②

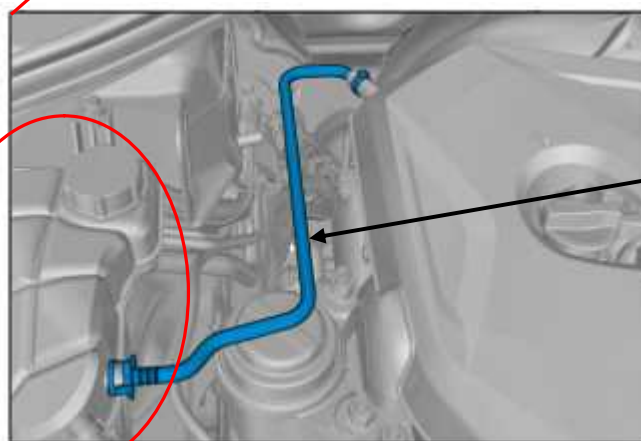

基準不適合発生箇所
(ブリーダーホース)

エキスパンションタンク

基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、エキスパンションタンクとエンジンをつなぐホース(ブリーダーホース)の耐熱性が不足しているため、特定の条件下(長期間のアイドリング状態等)のエンジン熱の影響により、当該ホースが劣化し、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂部位から冷却水が漏れ、警告灯が点灯、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーダーホースを対策品に交換する。

識別

運転席ドアヒンジ部へ黄色ペイントを塗布する。

注: は交換箇所を示す。