

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月27日

リコール届出番号	外-2522	リコール開始日	平成29年7月28日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎		
不具合の部位(部品名)	操舵装置(ステアリングカップリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ステアリングシャフトとステアリングギヤボックスを繋ぐ継手部品(ステアリングカップリング)において、継手部品のナットを締め付けるトルクが不足しているため、すえ切りや低速での切り返し時に継手部品が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行してハンドル操作をステアリングギヤボックスに伝えることができず、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングカップリングを新品に交換し、正しい締め付けトルクで固定する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2522のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	FDA-463346	「G350 BlueTEC」	WDB4633462X214404～WDB4633462X228282 平成25年10月7日～平成26年12月8日	868	右ハンドル
	LDA-463346		WDB4633462X224958～WDB4633462X242928 平成26年8月21日～平成27年12月16日	1,750	
	LDA-463348	「G350d」	WDB4633482X238918～WDB4633482X254364 平成27年8月25日～平成28年9月26日	1,029	
	ABA-463234	「G550」	WDB4632341X239119～WDB4632341X261239 平成27年8月25日～平成28年10月8日	200	
	ABA-463236		WDB4632361X201638～WDB4632361X241580 平成24年10月18日～平成27年9月3日	459	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463272	「G63AMG」 「メルセデスAMG G63」	WDB4632721X202532～WDB4632721X261331 平成24年11月24日～平成28年10月13日	1,263	左ハンドル
	-463270-	「メルセデスAMG G65」	WDB4632741X201637～WDB4632741X241521 平成24年9月20日～平成27年9月5日	10	
	-463272-		WDB4632741X239051～WDB4632741X260797 平成27年9月28日～平成28年9月1日	7	
	(計8型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年9月20日～平成28年10月13日	(計5,586台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。