

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 7 月 31 日

リコール届出番号	外-2524	リコール開始日	平成 29 年 7 月 31 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (インナーチューブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取りホークにおいて、インナーチューブの設計が不適切なため、悪路走行等の衝撃により、インナーチューブとコネクティングスリーブの接続部に隙間が生じることがある。そのため、走行時の振動等により接続部の隙間が拡大し、そのままの状態で使用を続けると、接続部からフォークオイルが漏れて異音が発生し、最悪の場合、インナーチューブがコネクティングスリーブから外れ、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インナーチューブを補強するためにブッシュを追加する。なお、インナーチューブを点検し、隙間が生じている場合は、ブッシュ付インナーチューブと交換する。また、取扱い説明書にインナーチューブの点検に関する項目を追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2524 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0109EZ133741 ～ WB10A0105GZ182874 平成25年10月30日 ～ 平成28年2月23日	1, 225 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A010XGZ679192 ～ WB10A0104GZ689037 平成28年2月25日 ～ 平成28年7月4日	161 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A010XGZ799705 ～ WB10A0109HZ896976 平成28年7月5日 ～ 平成28年11月22日	160 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A510XHZ616933 ～ WB10A5103HZ628843 平成28年12月22日 ～ 平成29年5月2日	163 台	
BMW	2BL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A5103HZ623366 ～ WB10A5103HZ628695 平成29年3月10日 ～ 平成29年4月28日	6 台	

BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS Adventure」	WB10A0200EZ200077 ～ WB10A0202GZ229972 平成25年10月16日 ～ 平成27年10月16日	705 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS Adventure」	WB10A0208GZ763610 ～ WB10A0205HZ779541 平成27年11月2日 ～ 平成28年9月23日	260 台	
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS Adventure」	WB10A0200HZ910164 ～ WB10A0204HZ920101 平成28年9月27日 ～ 平成29年4月7日	191 台	
BMW	2BL-R12NA	「BMW R1200GS Adventure」	WB10A0209HZ919977 平成29年4月5日	1 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月16日 ～ 平成29年5月2日	(計 2,872 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。