

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29年 9月 7日

リコール届出番号	外-2525	リコール開始日	平成 29年 9月 7日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国： スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名： ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国： スウェーデン	製作者名： ボルボ	問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662
製作国： スウェーデン						
製作者名： ボルボ						
問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（シートベルトテンショナー）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席（3列目）の右側シートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時にプリテンショナーが作動した際、ガス発生装置の容器が内張りを破って車室内に飛び出すおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、後部座席（3列目）の右側シートベルトを良品に交換する。					
不 具 合 件 数	国内： なし	事 故 の 有 無	国内： なし			
発 見 の 動 機	本国からの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2525のステッカーを貼付する。</li> </ul>					

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCH1134041～YV1LFA2MCH1142594 平成 28年 11月 11日～平成 28年 12月 17日	272 台	3列目 右側のみ
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボXC90」	YV1LF10MCH1135903～YV1LFA2MCH1140894 平成 28年 12月 2日～平成 28年 12月 17日	17 台	3列目 右側のみ
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1134621～YV1LFBAMDH1135094 平成 28年 11月 11日～平成 28年 11月 11日	3 台	3列目 右側のみ
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28年 11月 11日～平成 28年 12月 17日	292 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。