

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月20日

リコール届出番号	外-2549	リコール開始日	平成29年10月20日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 http://www.fcagroup.jp/
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、ステアリングコラムの設計が不適切なため、砂塵等がステアリングコラム内に侵入することがある。そのため、ハンドル操作時にステアリングコラム内の配線が砂塵等と接触して断線し、エアバッグ警告灯が点灯して、最悪の場合、衝突時に運転者席側のエアバッグが展開しないおそれがある。または、警音器を操作しても警音器が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングコラムカバー等の関連部品を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2549 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JK36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0FL538217～1C4HJWLGXGL261804 平成26年10月30日～平成28年08月16日	4,390台	
	ABA-JK36LR	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWWMG0FL518403～1C4HJWWMGXGL256729 平成26年10月30日～平成28年06月21日	279台	
	ABA-JK36S	「ラングラー」	1C4HJWHG0FL513955～1C4HJWHGXGL255090 平成26年10月30日～平成28年06月21日	164台	
クライスラー	ABA-JK36L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0CL159228～1C4HJWLGXEL329516 平成23年11月29日～平成26年10月14日	6,325台	
	ABA-JK36LR	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0EL216871～1C4HJWWMGXDL672470 平成25年06月06日～平成26年08月10日	249台	
	ABA-JK36S	「ジープ・ラングラー」	1C4HJWGG0CL238715～1C4HJWHGXEL324065 平成23年11月29日～平成26年10月14日	422台	
	ABA-JK38L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1J4GE59187L100942～1J8GE691X8L639665 平成18年12月02日～平成23年09月12日	3,376台	
	ABA-JK38S	「ジープ・ラングラー」	1J4FE24187L100943～1J8GE541X9L758335 平成19年02月03日～平成23年08月22日	902台	
	不明	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」 「ジープ・ラングラー」	1C4HJWWMG0CL176785～1C4HJWWMGXCL176826 平成23年11月04日～平成24年05月01日 1J4HE6D10BL607490～1J4HE6D1XBL607514 平成23年05月21日～平成23年07月25日	61台 30台	
(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成18年12月02日～平成28年08月16日	(計16,198台)		

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。