


改善箇所説明図

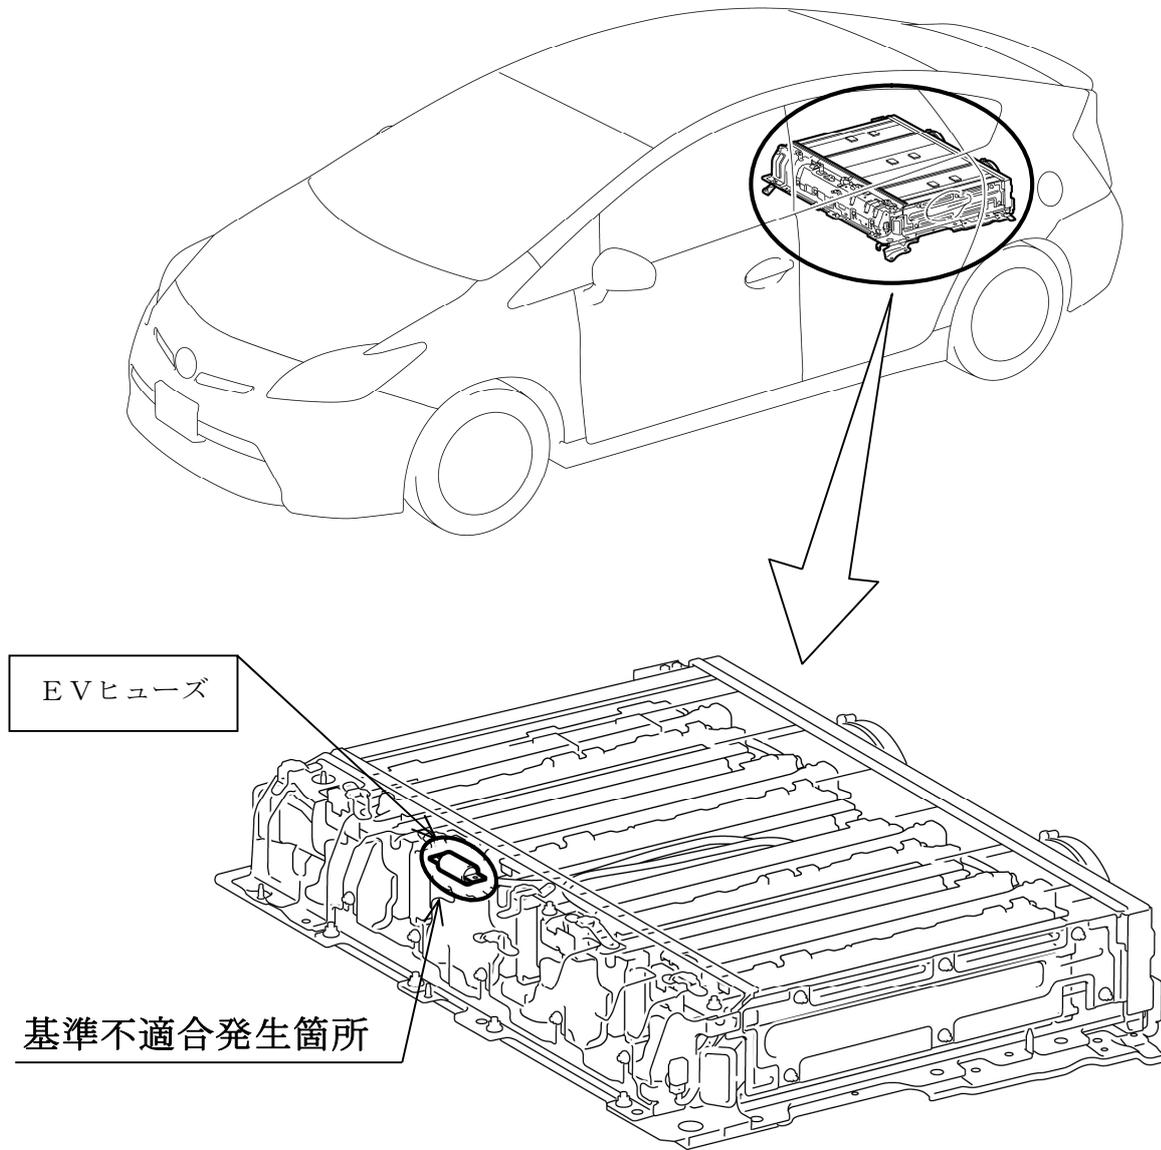

注：□ は交換部品を示す。

プラグインハイブリッド車の駆動用バッテリーにおいて、ハイブリッドシステム保護用ヒューズ（EVヒューズ）の容量が不適切なため、高負荷運転を繰り返すと当該ヒューズが疲労断線することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、EVヒューズを対策品と交換する。

識別：改善済車両には運転席下の車台番号打刻位置の右側（末尾）に黄色ペイントを塗布する。