
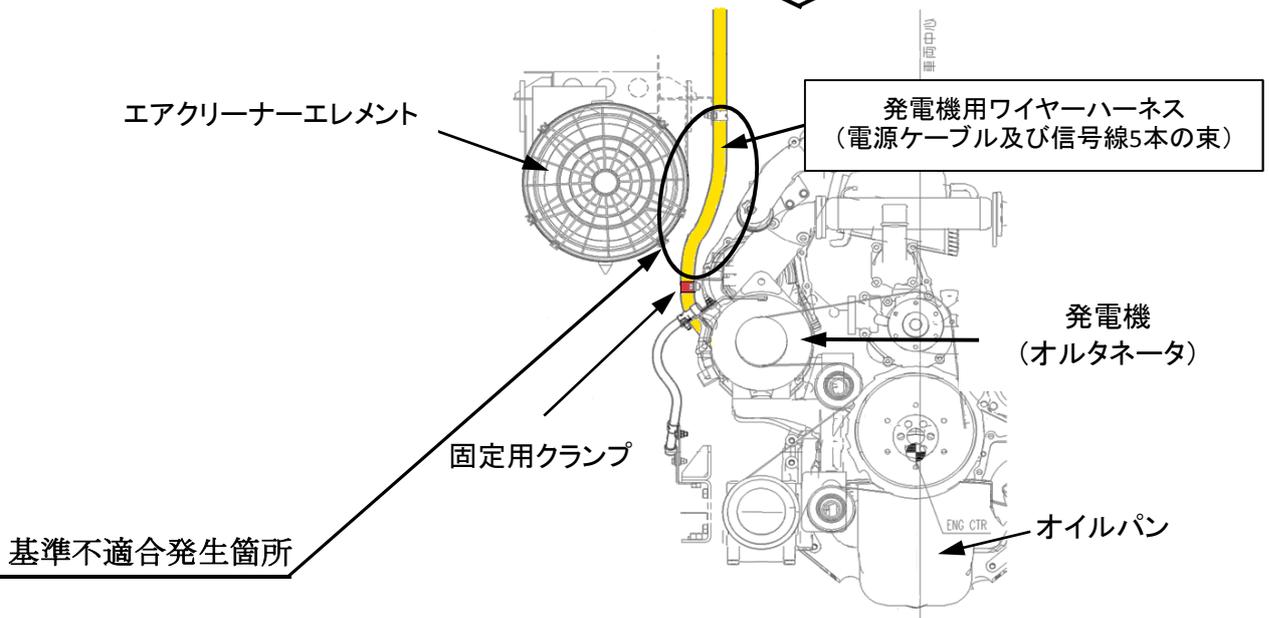


改善箇所説明図

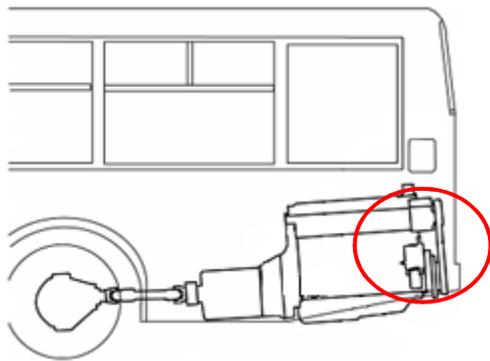

大型バスの発電機に接続されているワイヤーハーネスにおいて、電源ケーブルと信号線の固定方法が不適切なため、走行中の車体振動により信号線が損傷・断線することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、発電制御ができなくなり、発電機によるバッテリーの充電が行われず警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、信号線を新品に交換のうえ再度配策し、結束バンドで固定する。

注： 内は措置する部品を示す。

識別：固定用クランプに、白色ペイントを塗布して識別する。