

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42354
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年1月12日

リコール届出番号	4138	リコール開始日	平成30年1月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 永尾 慶昭		問い合わせ先：品質保証部 TEL 0428-32-6166
不具合の部位(部品名)	燃料計量器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの燃料計量器において、当該計量器と燃料タンクを締結するネジの締付けトルクが不適切なため、取付部のゴムパッキンが変形しているものがある。そのため、密閉性が損なわれ、そのままの状態で使用を続けると、燃料の搭載状態により、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	①燃料計量器を外し、ゴムパッキンを新品にする。 ②締結ネジを、スプリングワッシャ無しのネジに変更し、燃料計量器と締結ネジ間にシールワッシャを追加する。 ③締結ネジにネジロック剤(低強度)を塗布する。 ④締結ネジを適正なトルクで締結する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.4138のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
共立	YDN-S1091A	「共立スピード スプレーヤ SSV1091FSC」	S1091A-1002～ S1091A-1096 平成27年9月8日～ 平成29年7月27日	35	
		「共立スピード スプレーヤ SSV1091FSC/L」		52	
		「共立スピード スプレーヤ SSV1091FSC/LT」		1	
		「共立スピード スプレーヤ SSV1091FSC/T」		1	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
共立	YDN-S1091B	「共立スピード スプレーヤ SSV1091FS」	S1091B-1001～ S1091B-1042 平成27年9月14日～ 平成29年8月31日	39	
		「共立スピード スプレーヤ SSV1091FS/T」		2	
	(計2型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月8日～ 平成29年8月31日	(計130台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。