


改善箇所説明図

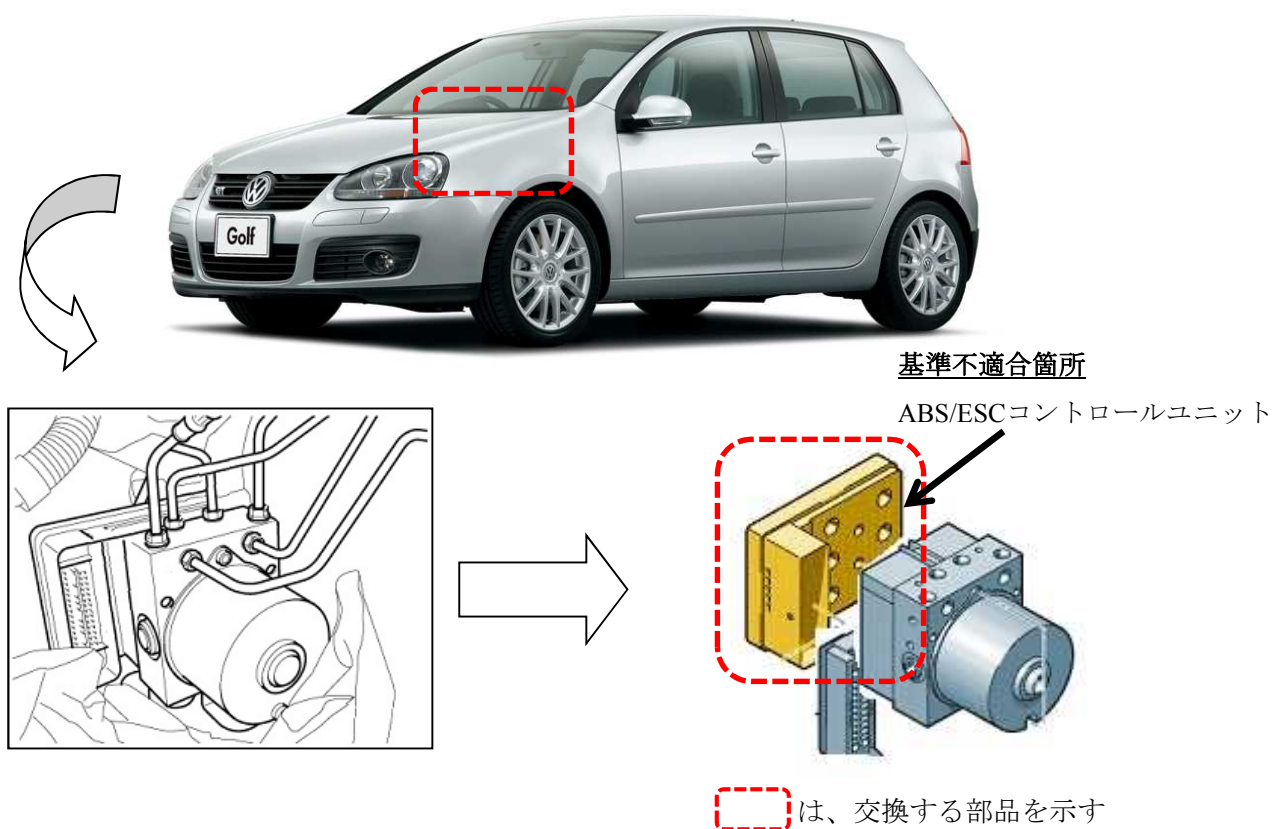

不具合の内容

制動装置において、ABS/ESCコントロールユニットの耐久性の評価が不十分なため、エンジン熱等により、基盤に組み付けられたICチップ（パワーコントロールユニット）に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、ICチップへの電源供給が断たれ、警告灯が点灯するとともに、ABSおよび、ESC（横滑り防止装置）が作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ABS/ESCコントロールユニットを対策品に交換する。

識別： キャンペーンステッカーに「45F2、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

