



改善箇所説明図

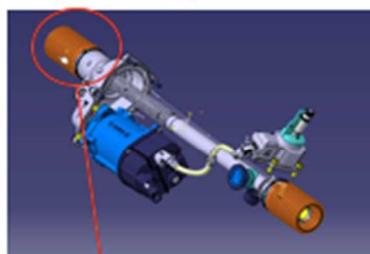

フロントトランクの下あたりに
ステアリングラックが
あります。



基準不適合発生箇所

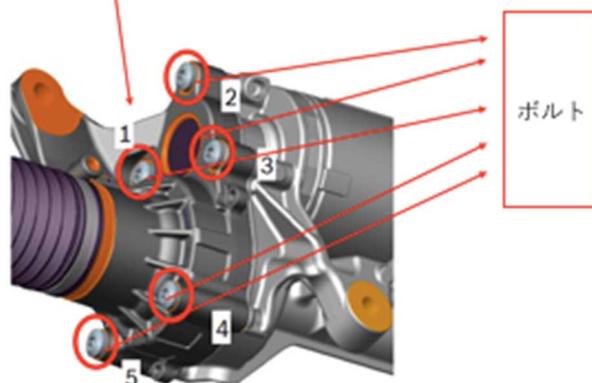

基準不適合箇所

電動パワーステアリングのステアリングラックにおいて、アシストモーターを固定するボルトの材質が不適切なため、融雪剤を多用するような環境下で長期間使用した場合、当該ボルトが腐食して折損する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けるとモーターの固定位置がずれて内部ベルトが滑り、パワーステアリングのアシストが機能しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、固定ボルトを対策品に交換する。

ボルト は交換部品を示す

識別

助手席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-2641）を貼付する。