
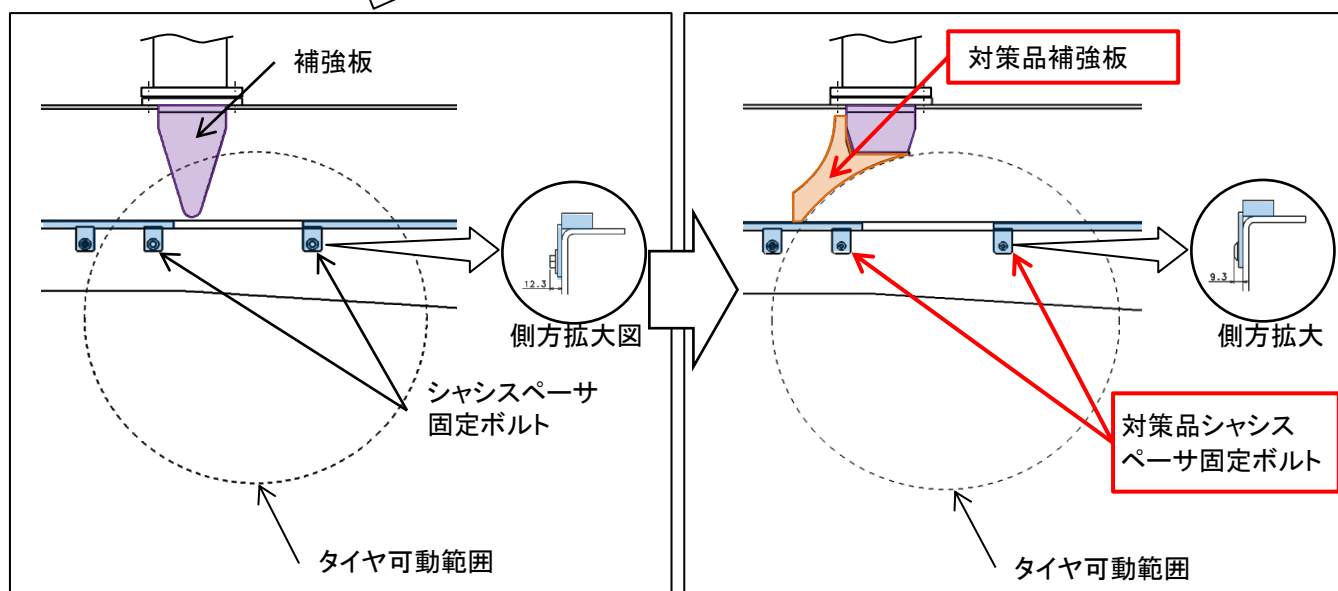


改善箇所説明図

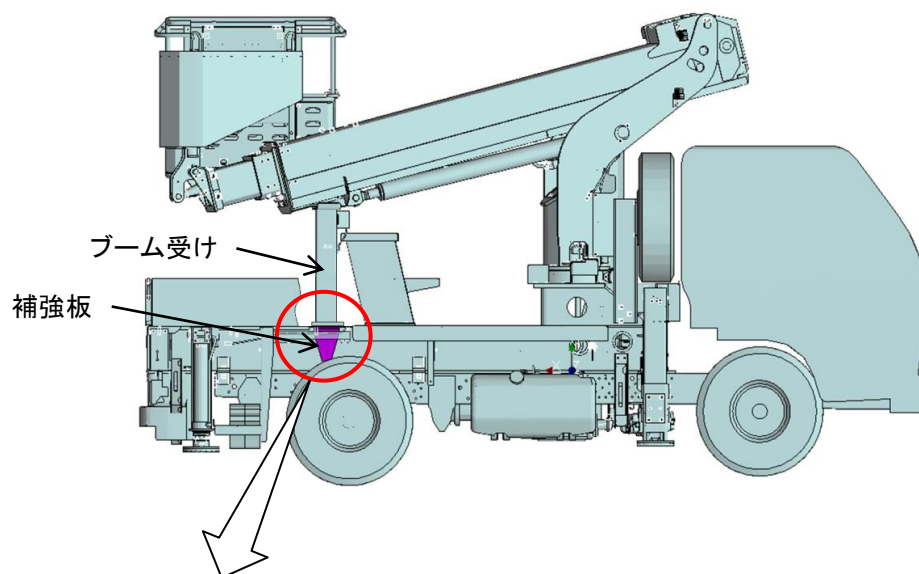

不具合の内容

高所作業車の走行装置において、タイヤの可動域の接触評価が不十分なため、車体が傾斜した際に右後輪タイヤとブーム受け取付部の補強板が接触することがある。そのため、接触が繰り返行われると、タイヤが損傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブーム受け取付部の補強板の一部を切除し、対策品を取付ける。加えて、シャシスペーサ固定ボルトを対策品に交換する。また、タイヤが損傷している場合は、新品のタイヤに交換する。

注: は措置する部品を示す。