連絡先:自動車局審査・リコール課 リコール監査室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成30年5月14日

リコール届出番号	外-2648 リコール開始日 準備でき次第				
届出者の氏名又は名称	製作国: イタリア 製作者名: フェラーリ社 問合せ先: フェラーリ・ジャパン 代表取締役 リノ・デパオリ カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタンス Tm.0120-688-801				
不 具 合 の 部 位	エアバッグ装置(インフレータ)				
基準不適合状態にあると認める 構造、装置又は性能の状況及び その原因	助手席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、高温多湿な状態で長期間の温度変化にさらされると、火薬が劣化し、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損して、乗員が負傷するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグユニットを対策品と交換する。				
不 具 合 件 数	0件 事故の有無 なし				
発 見 の 動 機	本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	 使用者:ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載を行う。 対策実施済車:対策実施済車には、運転者席側のドアロックストライカー付近に、外-2648のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F142	「458イタリア」 「458スパイダー」	ZFF67NHJ000172628~ZFF68NHJ000185941 平成22年2月2日~平成23年12月23日	401 台	
	ABA-F149	「カリフォルニア」	ZFFLJ65J000166141~ZFFLJ65J000185274 平成21年2月17日~平成23年12月7日	465 台	
	ABA-F151	「FF」	ZFF73SKJ000181862~ZFF73SKJ000185440 平成23年6月1日~平成23年12月20日	27 台	
	計3型式	計4車種	(製作期間の全体の範囲) 平成21年2月17日~平成23年12月23日	(計 893 台)	

(備考)本届出の対象範囲は、平成28年7月15日付け届出番号「2347」にてリコール届出したものであり、 改善措置により暫定措置として新品エアバッグユニットに交換しているため、再度、対策品への交換のリコール 届出をするものである。