

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月31日

リコール届出番号	4263	リコール開始日	平成30年5月31日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	物品積載装置(ヒンジピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床ダンプ仕様の荷台において、荷台を支持するヒンジピンを固定する構造が不適切なため、ダンプ操作によって固定ボルトが緩むことがある。そのため、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ヒンジピンが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒンジピンを対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4263のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	EBD-S510P	「ハイゼット トラック」	S510P-0008115～S510P-0187954 平成26年10月16日～平成30年2月1日	7,729	低床ダンプが 対象
スバル	EBD-S510J	「サンバー トラック」	S510J-0002056～S510J-0020468 平成26年10月28日～平成30年1月5日	429	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月16日～平成30年2月1日	(計 8,158 台)	