

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年6月14日

リコール届出番号	4273	リコール開始日	平成30年6月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、ポンプにつながるワイヤハーネスの材質が不適切なため、車両使用過程の動きでコネクタ端子の接触状態が悪化し、導通不良となることがある。そのため、ポンプが作動せず、走行中のエンジン停止や始動不良が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプのコネクタ部につながるワイヤハーネスを対策品に交換する。更に、燃料ポンプ側のコネクタ、車両側ハーネスのコネクタを点検し、変色や溶損などの損傷が認められる場合には、ポンプフランジ、車両側ハーネスを交換する。		
不具合件数	57件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4273のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	TA-BL5 ABA-BL5 CBA-BL5	「レガシィ」	BL5-018122 ～ BL5-088516 平成16年4月1日 ～ 平成21年4月15日	48,840	
	DBA-BL9		BL9-002001 ～ BL9-004892 平成19年11月2日 ～ 平成21年4月10日	1,443	
	TA-BP5 ABA-BP5 CBA-BP5		BP5-041677 ～ BP5-181698 平成16年4月1日 ～ 平成21年4月13日	109,175	
	UA-BP9 CBA-BP9 DBA-BP9		BP9-008147 ～ BP9-062438 平成16年4月1日 ～ 平成21年4月13日	35,073	
	CBA-BPH		BPH-002001 ～ BPH-003511 平成20年4月15日 ～ 平成21年4月6日	1,502	
	DBA-GE2	「インプレッサ」	GE2-002001 ～ GE2-003833 平成20年9月19日 ～ 平成21年9月21日	1,435	
DBA-GE3	GE3-002001 ～ GE3-002769 平成20年9月19日 ～ 平成21年7月13日		756		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-GH2	「インプレッサ」	GH2-002001 ~ GH2-031734 平成19年5月8日 ~ 平成21年9月21日	24,826	
	DBA-GH3		GH3-002001 ~ GH3-013644 平成19年5月17日 ~ 平成21年9月21日	9,658	
	(15型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月1日 ~ 平成21年9月21日	(計232,708台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。