

改善箇所説明図



方向指示器


注: は対策する部品を示す



側方照射灯

※キャビンの左右に配置
(写真は左側例)

基準不適合発生箇所

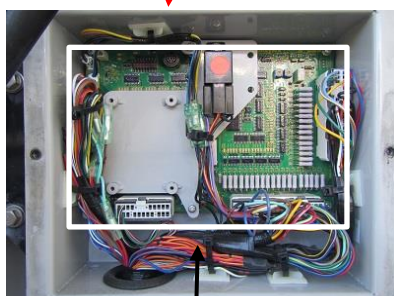

PTO連動非常点滅表示
灯点滅制御ユニット
(対策前)



PTO連動非常点滅表示
灯点滅制御ユニット
(対策品)

※車両への取り付け位置は代表例

塵芥車のPTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットの回路設計が不適切なため、PTO作動により非常点滅表示灯が点滅している際に、前照灯及び方向指示器を操作した場合、側方照射灯が点滅することがある。そのため、道路運送車両の保安基準第33条の2に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、PTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットを対策品に交換する。

識別方法:

改善実施済車には、塵芥車ボデー左前面にある製造銘板右下に白色の○形シールを貼る。