
改善箇所説明図

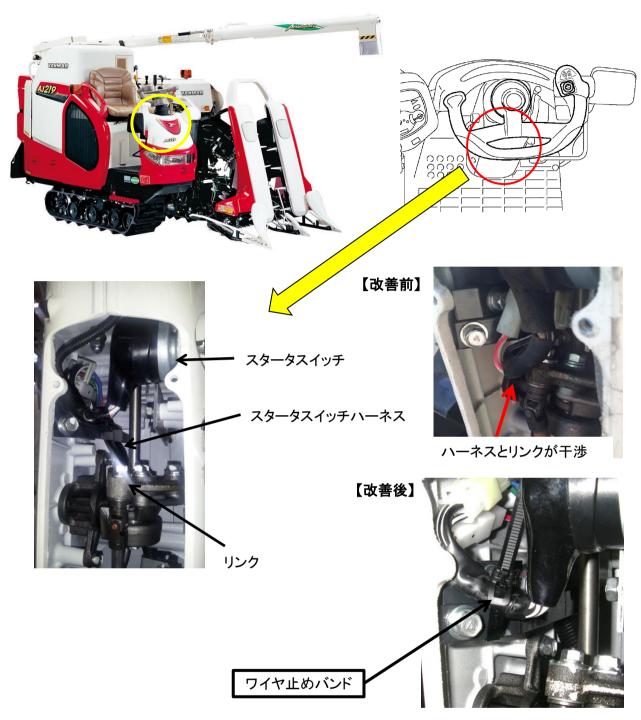

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車のスタータスイッチハーネスにおいて、当該ハーネスの取り回しが不適切なため、ハンドル操作時にステアリングコラム内のリンクとハーネスが接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハンドル操作の繰り返しによりハーネスの被覆が損傷し、最悪の場合、短絡し、ヒューズが切れることにより燃料の供給が遮断され、エンジンが停止するおそれがある。

改善内容

全車両、スタータスイッチハーネスをワイヤ止めバンドにより固定する。また、ハーネスの被覆が損傷している場合は、補修したうえでワイヤ止めバンドにより固定する。

■は追加部品を示す。

識別

ワイヤ止めバンドの有無により識別可能である。