

| | |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月5日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 4327 | リコール開始日 | 平成30年9月6日 |
| 届出者の氏名又は名称 | トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気装置（エンジンワイヤハーネス） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンルーム内の電気配線において、組付ばらつきの検討が不足していたため、当該配線が保護カバーのない箇所で周辺部品と干渉しているものがある。そのため、走行時の振動により当該配線の被覆が損傷して、配線同士が短絡、発熱し、焼損することがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該配線を点検し、被覆に損傷がないものは保護材を追加する。また、被覆が損傷しているものは保護材を追加した新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | 部分焼損1件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4327のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---|------------|----|
| トヨタ | DAA-ZVW50 | 「プリアス」 | ZVW50-6000001～ZVW50-6133476 平成27年10月26日～平成30年5月15日 | 132,568 | |
| | | | ZVW50-8000001～ZVW50-8083918 平成27年10月26日～平成30年5月15日 | 83,353 | |
| | DAA-ZVW51 | | ZVW51-6000001～ZVW51-6069170 平成27年10月26日～平成30年5月16日 | 69,002 | |
| | | | ZVW51-8000001～ZVW51-8044194 平成27年10月26日～平成30年5月14日 | 44,097 | |
| | DAA-ZVW55 | | ZVW55-8000001～ZVW55-8062717 平成27年10月26日～平成30年5月15日 | 62,593 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|--|----------------|----|
| トヨタ | DLA-ZVW52 | 「プリウスPHV」 | ZVW52-3000101～ZVW52-3084418 平成28年8月31日～平成30年5月15日 | 33,630 | |
| | DAA-ZYX10 | 「C-HR」 | ZYX10-2000001～ZYX10-2131895 平成28年11月8日～平成30年5月14日 | 128,627 | |
| | (計5型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年10月26日～平成30年5月16日 | (計553,870台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。