

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年9月6日

リコール届出番号	外-2715	リコール開始日	平成30年9月7日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 滝澤 惣一郎 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	①補助制動灯（ハイマウントストップランプ） ②燃料装置（燃料タンク）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①補助制動灯において、内部基板のプリント配線の位置設定が不適切なため、走行中の振動により当該基板を固定するねじとプリント配線が干渉するものがある。そのため、プリント配線の絶縁処理が削れ、その状態でブレーキ操作を行うと電源回路が短絡し、ヒューズが熔断して、メータ内警告灯の点灯、マルチインフォメーションディスプレイの警告表示、補助制動灯及び制動灯が不灯となる、または、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。 ②樹脂製左右燃料タンクにおいて、溶着設備の条件設定が不適切なため、左右燃料タンクを連結するクロスオーバーインレットの接合面が部分的に溶け込み不足となっているものがある。そのため、走行中の振動等により当該接合面が剥離し、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	①全車両、補助制動灯を対策品と交換する。 ②全車両、左右燃料タンクを良品と交換する。			
不具合件数	①0件 ②2件	事故の有無	①②無し	
発見の動機	①海外市場からの情報による。 ②市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2715のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	CAA-NC1	「NSX」	NC1-1000001～NC1-1000256 平成28年8月8日～平成30年3月22日	253	①153 ②253
			NC1-1100001～NC1-1100126 平成30年3月1日～平成30年6月11日	109	②109
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年8月8日～平成30年6月11日	(計362台)	①153 ②362