

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 10月 5日

リコール届出番号	外-2728	リコール開始日	平成30年 10月 6日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	[製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175]	
不具合の部位（部品名）	シートベルト（ベルトテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センターピラートリム裏側のインシュレーターの寸法が不適切なため、当該インシュレーターが前席シートベルトテンショナーに接触しているものがある。そのため、衝突時にシートベルトテンショナーが作動した際、ガス発生装置から排出される高温ガスによりインシュレーターに着火し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インシュレーターの下部をカットし、シートベルトテンショナーとインシュレーターとの間隙を確保する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2728のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-WF0JTM	クーガ	WF0AXXWPMACS49945 ~ WF0AXXWPMADD80844 平成24年11月30日～平成25年12月31日	1263台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月30日～平成25年12月31日	(計1263台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。