


## 改善箇所説明図①



### 不具合発生箇所

農耕トラクタのスタータモータにおいて、取付構造が不適切なため、エンジンの始動を繰り返すことによりエンジンリヤプレートとクラッチハウジングに隙間ができることがある。そのため、スタータモータのピニオンギヤとエンジンフライホイールが噛み合わなくなり、最悪の場合、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。

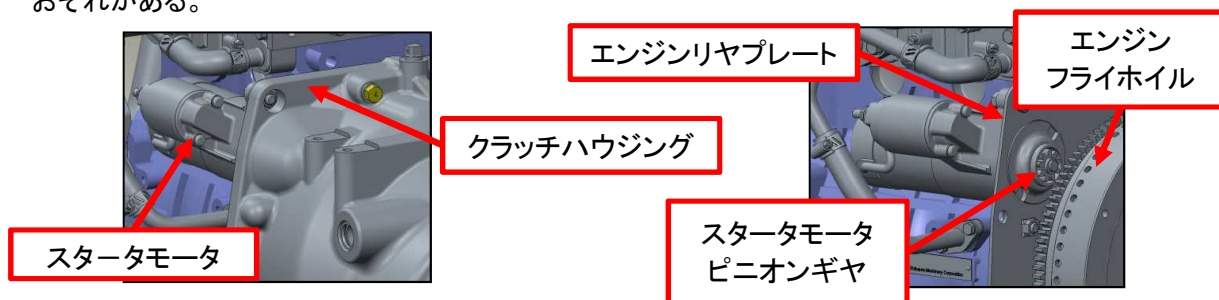

### 改善措置の内容

全車両、スタータモータ締結プレートを追加しスタータモータとエンジンリヤプレート及びクラッチハウジングを共締めにする。



### 識別方法

座席下フレームに「NO. 4349」のステッカーを貼り付け識別する。

