


改善箇所説明図

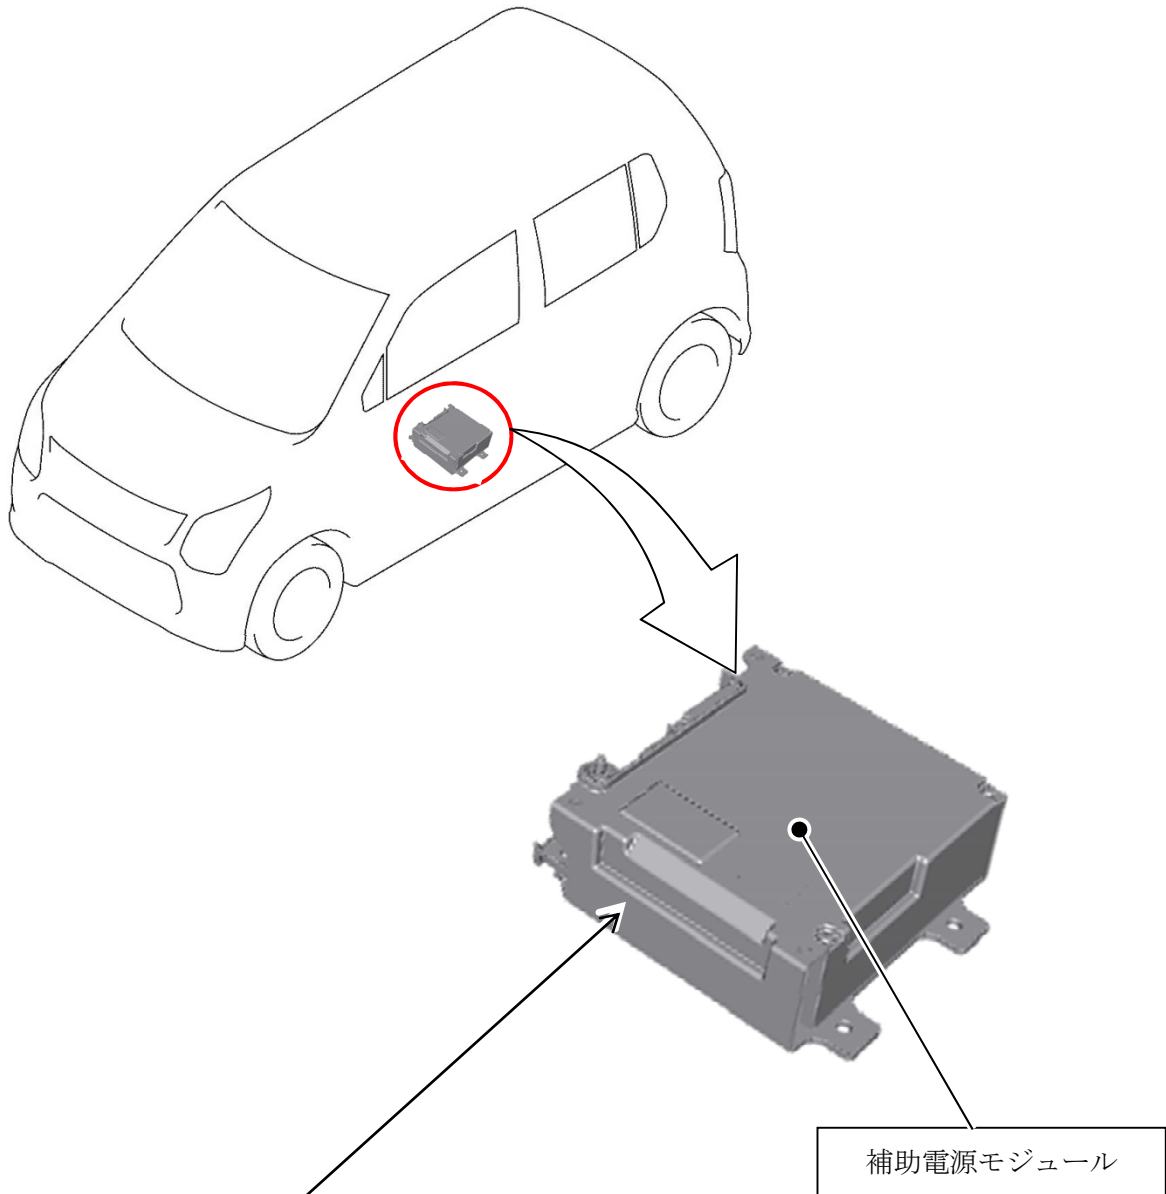

基準不適合箇所

補助電源モジュールの構成部品（素子）の溶着が不適切なため、当該素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、通電の繰返しにより当該素子が損傷し、アイドリングストップシステムOFF表示灯が点滅してアイドリングストップ機能が停止、または、エンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、補助電源モジュールを良品に交換する。

識別： IDプレートに水色のシールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。