



## 改善箇所説明図

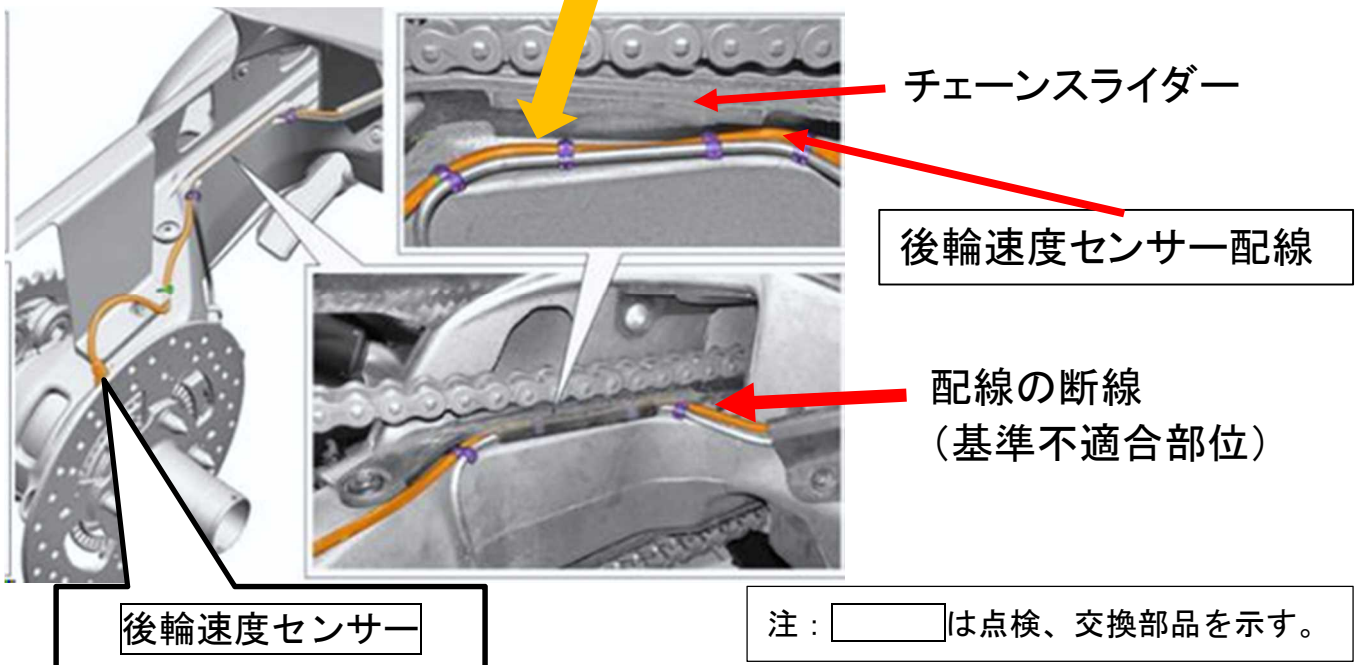

### 識別

当該センサーの点検、交換されたものは、後輪速度センサーに緑色ペイントを施す

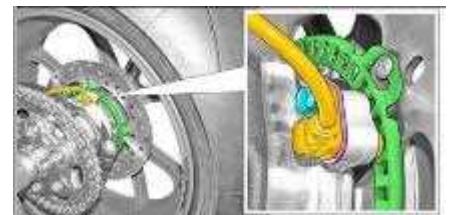

### 不具合の内容

後輪車速センサーにおいて、配策指示が不適切なため、チェーンスライダーに強く接触するものがある、そのため、走行振動等により後輪車速センサーが断線し、最悪の場合、速度計が表示されなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後輪車速センサーの配策を確認し、不適切なものは配策を修正する。なお、当該センサーが断線しているもの又は当該センサーのエラーが記録されているものについては、当該センサーを新品に交換する。