


①改善箇所説明図

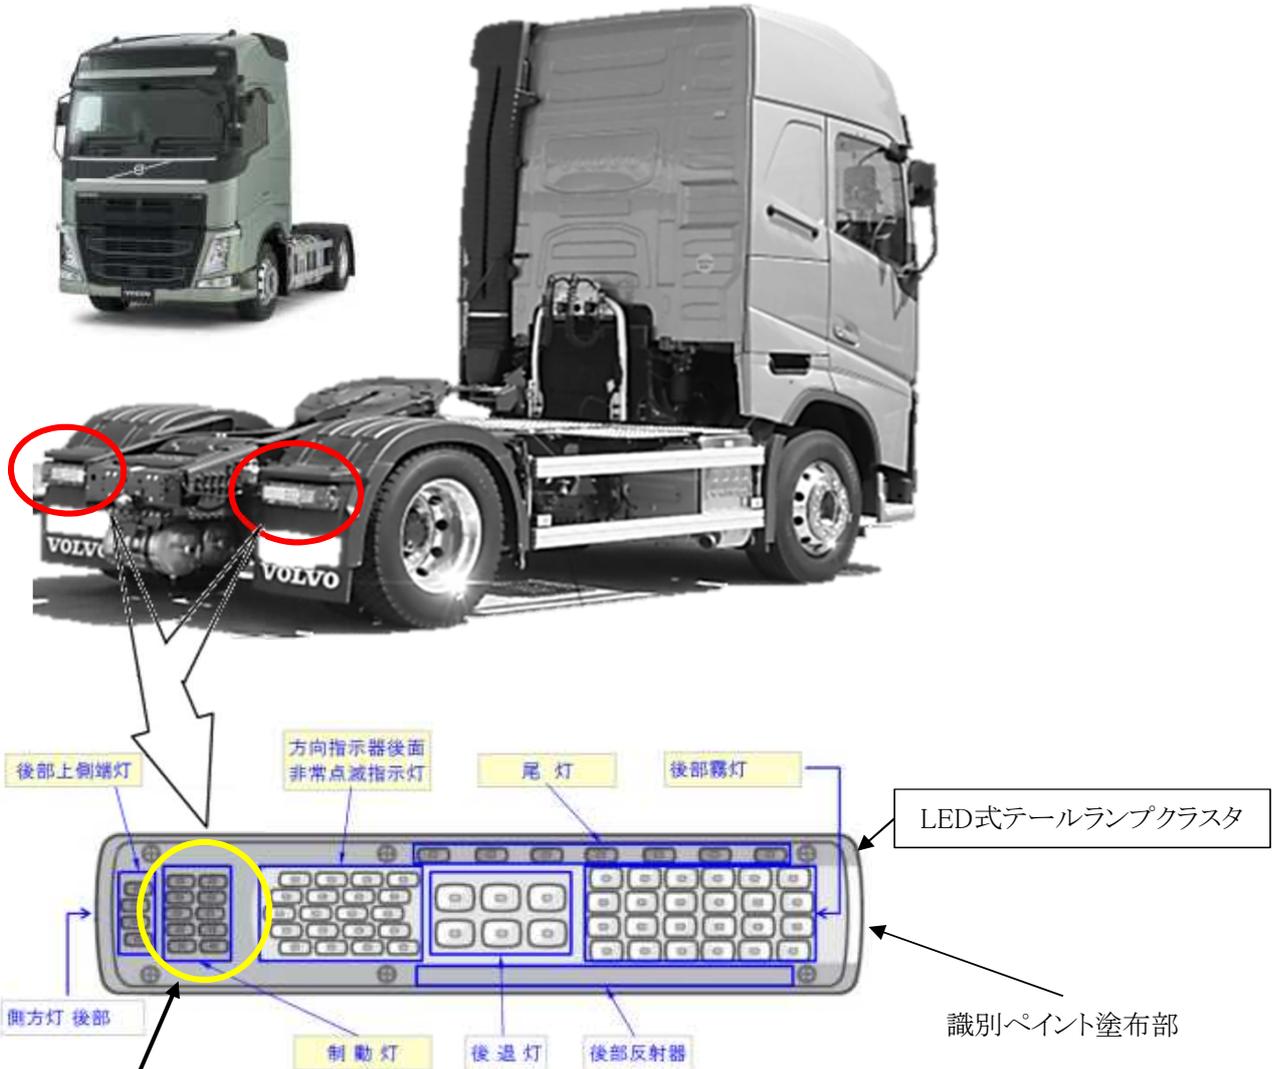

※上図は左側LED式テールランプクラスタを示す。(右側の配置は左右反転になる)

基準不適合発生箇所

大型トラックの制動灯において、テールランプクラスタ内のLEDとプリント基板の選定が不適切なため、制動灯と方向指示器または非常点滅表示灯が同時に点灯した後に、制動灯だけ消灯させると急激な電圧変化が起こることがある。そのため、制動灯が一時的に点滅するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右のLED式テールランプクラスタを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別： テールランプ本体内側（フレームサイド）に白色または黄色のペイントを塗布する。