

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31年 2月 15日

リコール届出番号	外-2778	リコール開始日	平成 31年 2月 16日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662	
不具合の部位（部品名）	車体 装置（テールゲート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動テールゲートにおいて、プリテンションスプリングのアウトチューブを固定しているクリップの強度が不足しているため、氷結等によりアウトチューブの作動が妨げされた際に当該クリップが破損することがある。そのため、アウトチューブの位置がずれ、プリテンションスプリングが折損し、最悪の場合、スプリングが飛散して負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動テールゲートのプリテンションスプリングを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2778のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-UB420XC	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCJ1000959 ~ YV1UZ10MCK1266684 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	1,453台	
ボルボ	DBA-UB420XCA	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCJ1000934 ~ YV1UZ10MCK1266263 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	118台	
ボルボ	DLA-UB420XCPA	「ボルボ XC60」	YV1UZBRMDJ1000974 ~ YV1UZBRMDK1246013 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 11月 7日	82台	
ボルボ	LDA-UD420TXC	「ボルボ XC60」	YV1UZA8MCJ1042850 ~ YV1UZA8MCK1266638 平成 30年 1月 15日 ~ 平成 30年 12月 14日	1,365台	
ボルボ	LDA-UD420TXCA	「ボルボ XC60」	YV1UZA8MCJ1043298 ~ YV1UZA8MCK1266161 平成 30年 1月 15日 ~ 平成 30年 12月 14日	226台	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 29年 7月 12日 ~ 平成 30年 12月 14日	3,244台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。