


## 改善箇所説明図

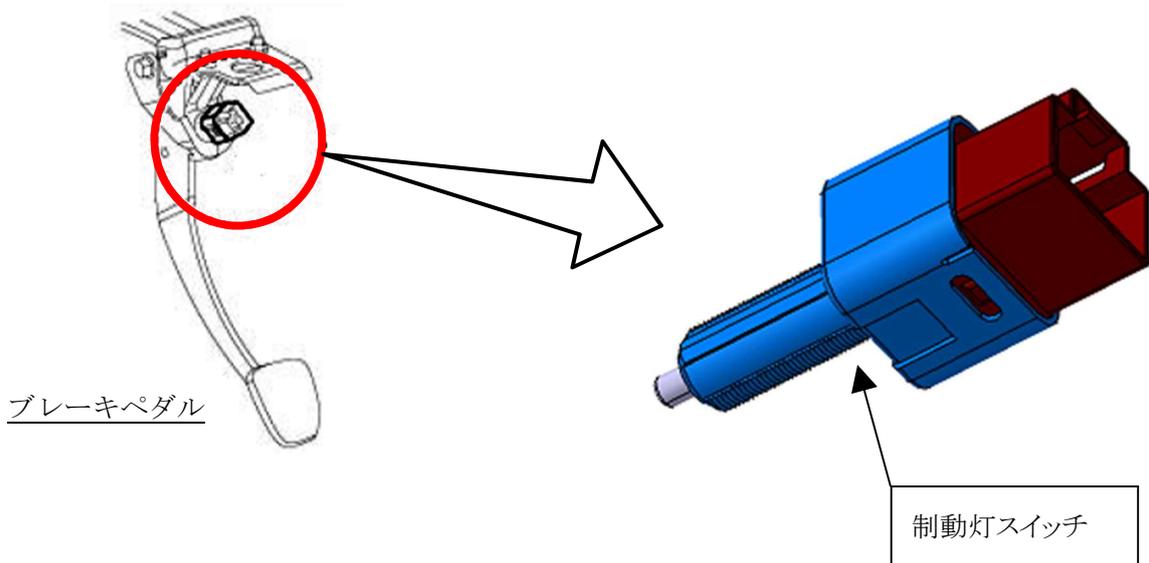

### 基準不適合発生箇所

制動灯スイッチにおいて、接点方式が不適切なため、車内清掃用品や化粧品類などから揮発するシリコンガスの影響で接点部に絶縁被膜が生成され導通不良となることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、横滑り防止装置の警告灯点灯やエンジン始動不良になるおそれがある。

#### 改善内容

全車両、制動灯スイッチを対策品に交換する。

#### 識別

ブレーキペダルの右側面に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換部品を示す。