


## 改善箇所説明図



### ピストン/シール

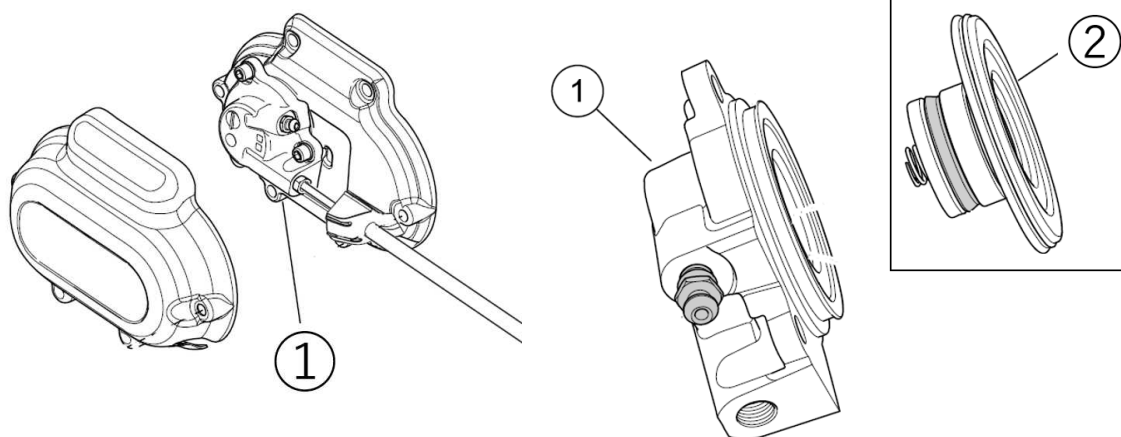

- ① アクチュエータ
- ② ピストン/シール（対策部品）

注：  は、交換部品を示す。

### 不具合箇所

油圧クラッチのクラッチアクチュエータにおいて、ピストン部のシールの材質が不適切なため、クラッチフルードが漏れるものがある。そのため、クラッチマスターシリンダー内の液面が下がり、クラッチフルード内に空気が混入し、最悪の場合、クラッチ操作が行えなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、クラッチアクチュエータのピストンとシールを対策品に交換する。

### 識別

フレームヘッド部に外-2792 のステッカーを貼付する。