

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 31 年 3 月 14 日

リコール届出番号	外-2803	リコール開始日	平成 31 年 3 月 14 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (テールライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右テールライトのボディへの取付ナットにおいて、洗浄が不十分なため、残留物が残っているものがある。そのため、残留物によりテールライト取付部が破損し、最悪の場合、当該テールライトが走行中に脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右テールライト取付ナットを良品に交換する。また、左右テールライト取付部を点検し、不具合のあるものは取付部にステーを追加する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	新車整備センターからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2803 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-JG15	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAJG120003G76868 ～ WBAJG120603G77006 平成 30 年 9 月 19 日 ～ 平成 30 年 11 月 1 日	4	
			WBAJG120X0EN49630 ～ WBAJG12020EN51419 平成 30 年 10 月 5 日 ～ 平成 30 年 10 月 30 日	144	
	LDA-HT20	「BMW X1 xDrive 18d」	WBAHT920X05L23225 ～ WBAHT920305L81242 平成 30 年 10 月 5 日 ～ 平成 30 年 12 月 4 日	613	
	ABA-JG20A	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAJG520503G38396 ～ WBAJG520503G38723 平成 30 年 9 月 21 日 ～ 平成 30 年 11 月 15 日	30	
WBAJG52030EB99543 ～ WBAJG52020EB99548 平成 30 年 10 月 9 日 ～ 平成 30 年 10 月 12 日			5		
	計 3 型式	計 3 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 30 年 9 月 19 日 ～ 平成 30 年 12 月 4 日	計 796 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。