

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月29日

リコール届出番号	外-2824	リコール開始日	準備が整い次第	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。また、車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 ②運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2824ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-3CCCZF	パサート オールトラック	WVWZZZ3CZFE000246～WVWZZZ3CZFE071842 平成26年7月15日～平成27年2月5日	74	
	ABA-3CCDAC	CC 1.8T	WVWZZZ3CZFE800414～WVWZZZ3CZGE510367 平成26年7月15日～平成28年1月21日	155	
	ABA-5NCCZ	ティグアン 2.0T	WVGZZZ5NZFW045851～WVGZZZ5NZGW066082 平成26年12月16日～平成28年3月4日	260	
	DBA-3CCAX	パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZFE000022～WVWZZZ3CZFE070203 平成26年7月15日～平成27年1月8日	45	
	DBA-5NCTH	ティグアン 1.4	WVGZZZ5NZFW047544～WVGZZZ5NZGW065139 平成26年12月16日～平成28年2月9日	800	
	DBA-7NCTH	シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZFV000059～WVWZZZ7NZFV051720 平成26年7月18日～平成27年7月22日	1,327	

	DBA-AACHY	up! 1.0 / 55kW	WVWZZAAZFD000094～WVWZZAAZGD110848 平成26年7月18日～平成28年7月20日	6,774	
	DBA-AACHYW	cross up! 1.0 / 55kW	WVWZZAAZGD000942～WVWZZAAZGD110658 平成27年7月22日～平成28年7月20日	673	
	(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月15日～平成28年7月20日	(計10,108台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。