


改善箇所説明図

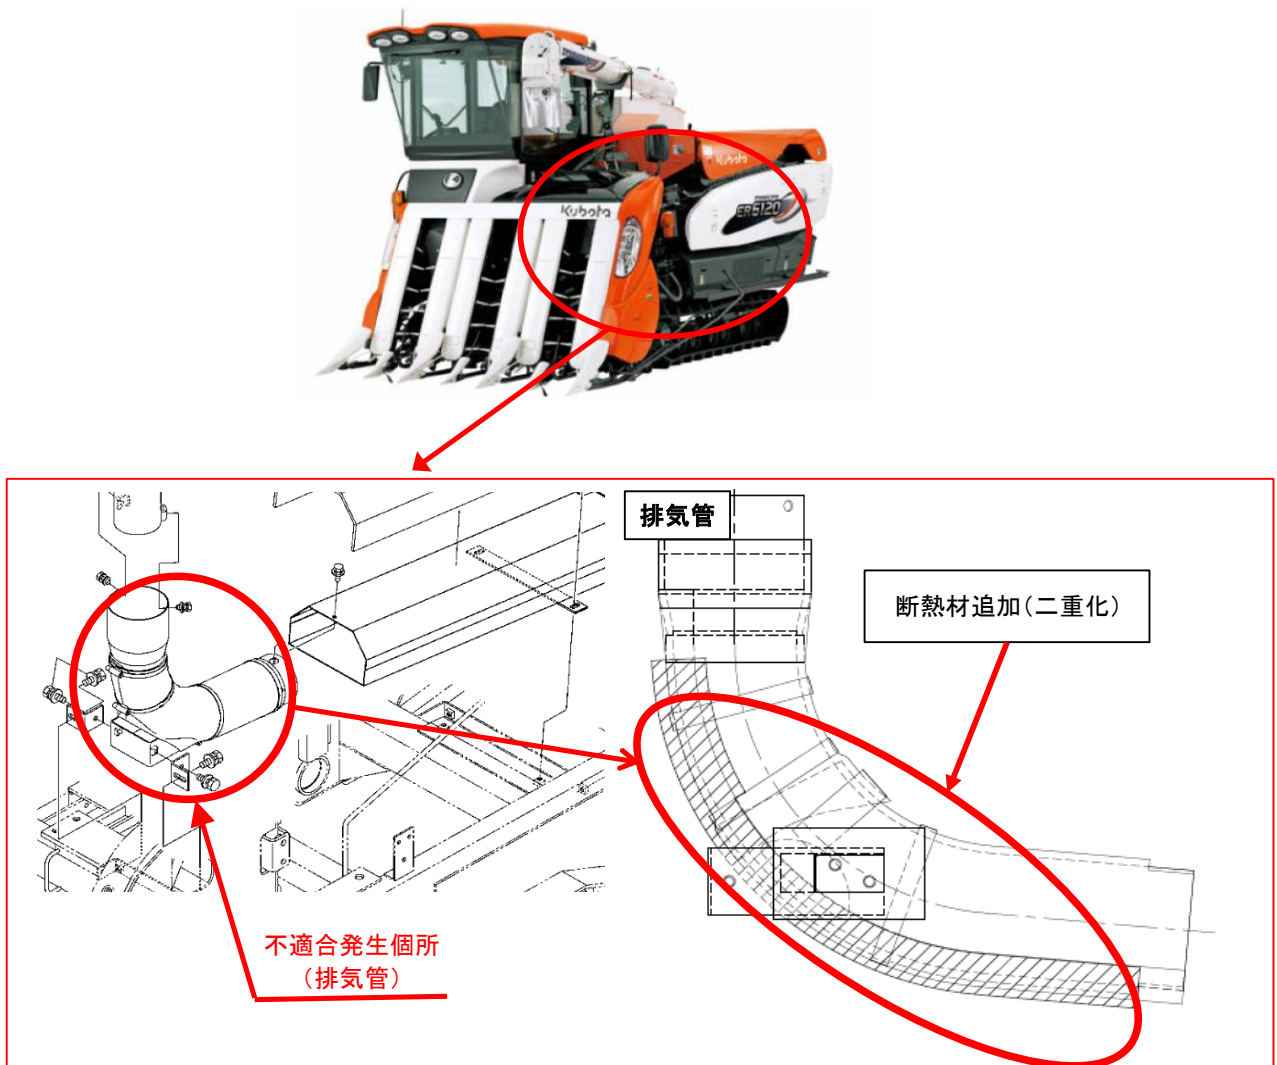

不具合内容

刈取脱穀作業車において、排気管の形状が不適切なため、排気管と車体フレームとの間にワラクズが堆積し、ワラクズで放熱が阻害され、排気管表面温度が上昇することがある。そのため、排気管の表面に堆積したワラクズが発火し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、排気管に断熱材を追加する。

識別：

改善実施済車には、運転席下昇降ステップ奥の板金にNo.4458のステッカーを張り付ける。

