


改善箇所説明図

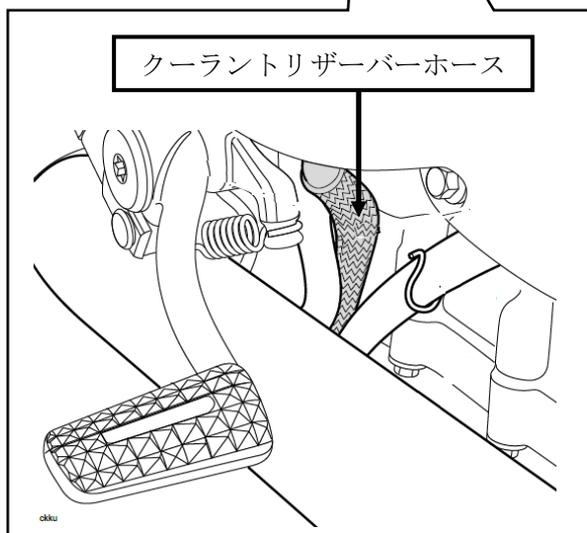

クーラントリザーバーホース



基準不適合発生箇所

注： は改善箇所を示す。

クーラントリザーバーホースの組み付けが不適切なため、マフラーと接触しているものがある。そのため、当該ホースがマフラーの熱により損傷し、冷却水が漏れ、最悪の場合、後輪タイヤに付着し、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、クーラントリザーバーホースの組み付けの状態を点検し、不適切な場合は適切に組み付け直す。なお、当該ホースが損傷しているものは新品に交換する。

識別： 対策後は車台番号の末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。