

令和元年8月1日
自動車局 審査・リコール課

スズキ株式会社によるリミテッドスリップデフキットの自主改善について

スズキ株式会社から、後付け用品として販売したリミテッドスリップデフキットの取付説明書の記載に誤りがあり、適切に組み付けられていないおそれがあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和元年8月2日（金）
不具合の内容	後付け用品として販売したリミテッドスリップデフキットの取付説明書において、リヤアクスルハウジングのドレンプラグ締付トルクの記載が誤っているため、当該キット取付け時にドレンプラグの締付けが不足することがある。そのため、走行振動等により当該ドレンプラグが緩み、デフアレンシャルオイルが漏れるおそれがある。
改善の内容	<ul style="list-style-type: none">・ドレンプラグの締付トルクを確認し、正規の締付トルクより低い場合はガスケットを新品に交換し、ドレンプラグを正規のトルクで締付ける。・取付説明書を保有されている顧客に対して、正規の締付トルクを記載したものに差し替える。
クレームの件数	0件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：使用者が判明しているものは、ダイレクトメールまたは電話等で通知する。・スズキ株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	対象車種	型式	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数
リミテッド スリップ デフキット	ジムニー	3BA-JB64W	27400-80820-000	平成30年6月25日～ 平成30年10月26日	221個
		3BA-JB74W			
		合計 2型式		平成30年6月25日～ 平成30年10月26日	合計 221個

問い合わせ先

スズキ株式会社 お客様相談室

TEL：0120-402-253

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00