

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 9月 27日

リコール届出番号	外-2918	リコール開始日	令和元年 9月 28日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リヤサスペンショントールリンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置のリヤサスペンショントールリンクにおいて、設計時の強度検討が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、使用過程における金属疲労等により溶接部分が破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のリヤサスペンショントールリンクを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2918のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK8	エクスペローラー	1FMHK8F89BGA00397～ 1FM5K8D89FGC19677 平成 22 年 10 月 18 日～平成 27 年 3 月 9 日	2961 台	
	ABA-1FMHK9		1FMHK7D92CGA00216～ 1FM5K7F90FGC68816 平成 23 年 6 月 16 日～平成 27 年 5 月 2 日	3205 台	
	ABA-1FM5K8		1FM5K8F82GGA21683～ 1FM5K8D82GGB56309 平成 27 年 6 月 15 日～平成 27 年 11 月 7 日	268 台	
	ABA-1FM5KH		1FM5K7DH3GGA00225～ 1FM5K7DHXGGB37906 平成 27 年 4 月 10 日～平成 27 年 11 月 9 日	730 台	
	ABA-1FM5KT		1FM5K8HT8GGA14156～ 1FM5K8HT9GGB56354 平成 27 年 7 月 12 日～平成 27 年 12 月 7 日	238 台	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 10 月 18 日～平成 27 年 12 月 7 日	(計 7402 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。