

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月21日

リコール届出番号	外-2952	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	電気装置(電動クーラントポンプの電源配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンの電動クーラントポンプにおいて、電源配線の配索が不適切なため、当該配線がエンジンファンに接触することがある。そのため、当該配線が断線し、電動クーラントポンプや48V電気システムが作動停止して、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートする、または、エンジンを停止させると再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動クーラントポンプの電源配線の配索を変更する。なお、電源配線に損傷がある場合は、修理を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2952のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DAA-257359	「CLS450 4MATIC」	WDD2573591A000578～WDD2573591A030510 平成30年1月29日～平成31年2月7日	502	左ハンドル
			WDD2573592A000628～WDD2573592A030660 平成30年3月17日～平成31年2月25日	1164	右ハンドル
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年1月29日～平成31年2月25日	(計1,666台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。