

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年1月22日

リコール届出番号	外-2974	リコール開始日	令和2年1月22日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿する可能性がある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、衝突時等のエアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがあり、インフレーター内の圧力が上昇して容器が破損することにより、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのインフレーターのシリアル番号を確認し、確認結果に応じて、エアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。なお、代替品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2974のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32000FH50005 ～ WBAAL32050FH70606 平成10年5月20日 ～ 平成12年1月21日	4,600	
			WBAAL32000AZ10085 ～ WBAAL32040AZ21851 平成10年5月20日 ～ 平成11年6月29日	387	
		「BMW 318i ツーリング」	WBAAP32000JB11091 ～ WBAAP32020JB11092 平成12年1月21日	2	
	GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM11080JM82821 ～ WBAAM110X0JM83887 平成11年4月9日 ～ 平成11年5月14日	219	
			WBAAM12080FN00137 ～ WBAAM12000FN05560 平成11年4月26日 ～ 平成12年1月20日	765	
	GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM32040FP00010 ～ WBAAM32020FP06789 平成10年6月15日 ～ 平成11年6月30日	1,232	
			WBAAM31090FM80400 ～ WBAAM310X0FM82026 平成10年8月18日 ～ 平成11年6月25日	38	
			WBAAM31020JE91304 ～ WBAAM31010JE95554 平成10年8月18日 ～ 平成11年3月30日	1,535	
	GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM51090FN70092 ～ WBAAM51040FN93988 平成10年3月18日 ～ 平成10年8月21日	10	
			WBAAM51000EH66818 ～ WBAAM51030EH74217 平成10年5月5日 ～ 平成11年5月29日	1,208	
			WBAAM52090FK83169 ～ WBAAM52020FK87984 平成10年5月14日 ～ 平成11年6月22日	722	
		「BMW 328Ci」	WBABM52000JM20016 ～ WBABM52000JM20775 平成11年2月5日 ～ 平成11年6月7日	160	
			WBABM51090JK65385 ～ WBABM510X0JK66075 平成11年3月3日 ～ 平成11年5月19日	85	
	4型式	6車種	(製作期間の全体の範囲) 平成10年3月18日 ～ 平成12年1月21日	10,963台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。

不具合部品が補修用部品として装着された可能性のある車両

車名	型式	通称名	対象の車台番号	台数	備考
BMW	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32010AZ20947 ～ WBAAL32030AZ29990 平成11年5月20日 ～ 平成12年3月27日	150	
			WBAAL32070FH65049 ～ WBAAL32020FH73446 平成11年5月20日 ～ 平成12年5月23日	3,408	
			WBAAL32070FX40004 ～ WBAAL32020FX40590 平成12年3月27日 ～ 平成12年5月13日	34	
		「BMW 318i ツーリング」	WBAAP32030JB10016 ～ WBAAP32040JB11952 平成11年9月7日 ～ 平成12年5月31日	511	
		「BMW 318Ci」	WBABL31020JP51396 ～ WBABL31040JP58964 平成11年11月5日 ～ 平成12年5月19日	421	
			WBABL32040JR45099 ～ WBABL320X0JR46287 平成11年11月5日 ～ 平成12年5月16日	337	

BMW	GH-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32090FH73492 ～ WBAAL32010FH73499 平成 12 年 5 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	2	
			WBAAN920X0NF30471 ～ WBAAN92020NF30478 平成 12 年 6 月 19 日 ～ 平成 12 年 6 月 29 日	2	
	GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM12030FN01163 ～ WBAAM12000FN07356 平成 11 年 5 月 20 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	3,450	
			WBAAM11050JM83652 ～ WBAAM11040JM90026 平成 11 年 5 月 28 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	1,062	
	GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM32080FP06067 ～ WBAAM32060FP10330 平成 11 年 5 月 20 日 ～ 平成 12 年 5 月 17 日	1,065	
			WBAAM31090FM81644 ～ WBAAM31080FM85121 平成 11 年 5 月 31 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	351	
	GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM51050EH74221 ～ WBAAM51090EH75999 平成 11 年 5 月 29 日 ～ 平成 12 年 3 月 28 日	89	
			WBAAM51020JL95004 ～ WBAAM51050JL95269 平成 12 年 3 月 25 日 ～ 平成 12 年 5 月 4 日	52	
			WBAAM52030FK87783 ～ WBAAM52020FK89167 平成 11 年 5 月 20 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	294	
			WBAAR52030JC73013 ～ WBAAR520X0JC73591 平成 11 年 9 月 27 日 ～ 平成 12 年 5 月 22 日	83	
		「BMW 328Ci」	WBABM51040JK66119 ～ WBABM51080JK70142 平成 11 年 5 月 21 日 ～ 平成 12 年 5 月 16 日	295	
			WBABM52010JM20753 ～ WBABM52060JM23163 平成 11 年 6 月 2 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	264	
	GH-AV30	「BMW 330i」	WBAAV51020JT00065 ～ WBAAV51090JT45035 平成 12 年 5 月 18 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	2	
		「BMW 330Ci」	WBABN52060JU70013 ～ WBABN52070JU70022 平成 12 年 5 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	4	
6 型式	9 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 5 月 20 日 ～ 平成 12 年 6 月 29 日	11,876 台		

不具合部品が補修用部品として装着された可能性のある車両は、同様の点検と改善を実施する。

【注意事項】上記の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれており、範囲は車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。