


改善箇所説明図

盗難発生警報装置のコネクタ

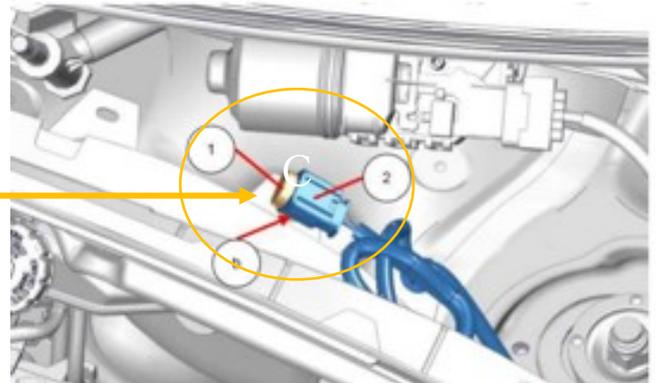

注： は対策を施す箇所を示す

不具合の内容

盗難発生警報装置ハーネスにおいて、作業指示が不適切なため、当該ハーネスのコネクタにダミープラグが装着されていないものがある。そのため、水が当該ハーネスを伝ってビルトインシステムインターフェイス（BSI）コネクタ部に浸入し、BSIコネクタ内部で短絡を起こして、最悪の場合、火災を引き起こすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該コネクタを点検し、ダミープラグが装着されていない場合はダミープラグを装着する。なお、当該コネクタの端子に腐食が生じている場合は、BSIを新品に交換する。

識別

運転席側ドアロックストライカー取り付けボルトの頭に黄ペイントを塗る。