
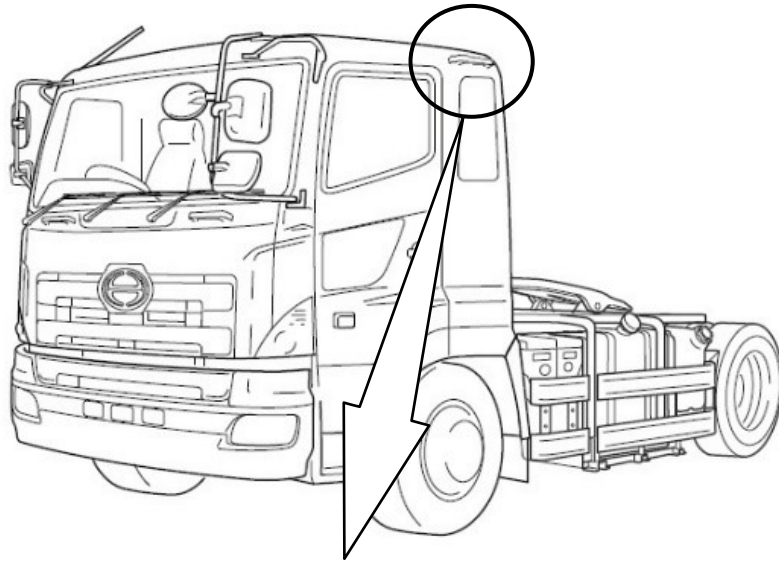
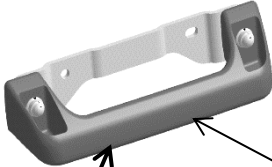


## 改善箇所説明図

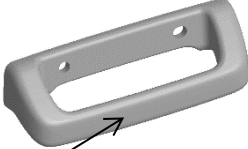

改善前	改善後
	

不具合発生箇所

アウトサイドグリップ

注：  は交換する部品を示す。

キャブの左右側面に取り付けられているアウトサイドグリップにおいて、材質が不適切なため、使用過程でグリップのコーナー部に亀裂が入るものがある。そのため、荷台へ移動しようと当該グリップに手をかけた際にグリップが破損し、転倒するおそれがある。

### 改善の内容：

グリップ装着車は、当該グリップを対策品と交換する。  
なお、交換するまでの間、部品の準備に時間を要することから、交換までの間アウトサイドグリップを使用しないよう注意喚起をする。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。