


改善箇所説明図

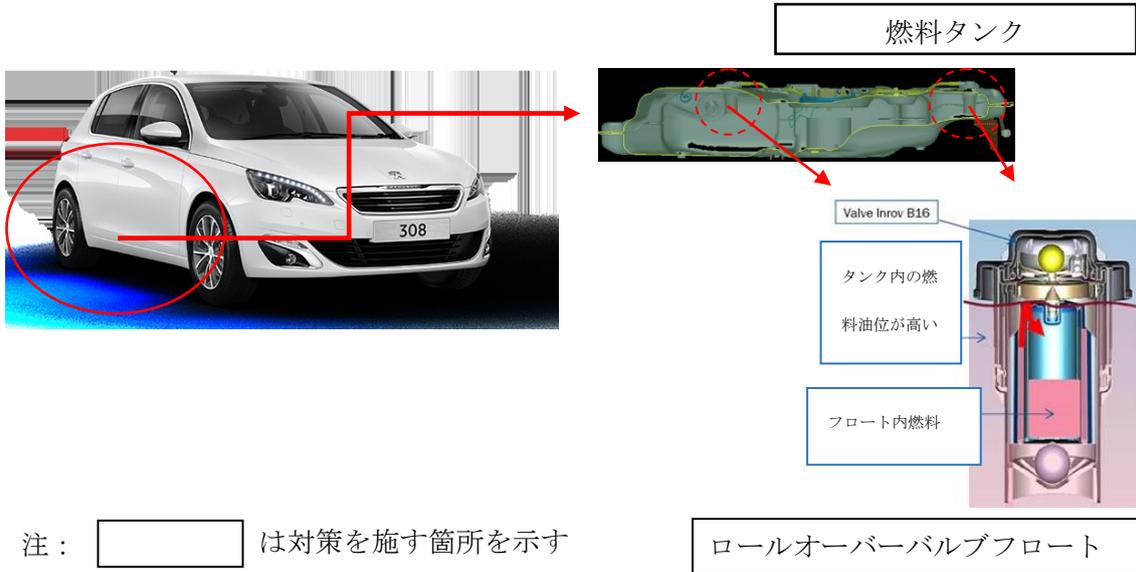

注： は対策を施す箇所を示す

ロールオーバーバルブフロート

不具合の内容

燃料タンクにおいて、ロールオーバーバルブフロートの成形金型の寸法が不適切なため、フロート部品のはめ込み部に隙間が生じているものがある。そのため、フロート内に燃料が入り込みバルブの機能が十分働かず、当該バルブからキャニスターに燃料が流れ、最悪の場合、警告灯が点灯しエンストが発生する、または、キャニスターから燃料がもれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。

識別

改善済車両には車台番号打刻の上段左側に黄色ペイントを塗布する。