

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年3月17日

リコール届出番号	外-3006	リコール開始日	令和2年3月17日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 代表社員 クラウス・ハインリッヒ・レーレッケ 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ポーフェンジーベン社 〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	エンジン (排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールにおいて、排気ガス冷却装置の耐久性が不十分であるため、冷却水が漏れるものがある。そのため、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損すると、エンジン出力が低下するとともに、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールを対策品に交換する。なお、当該モジュールに不具合がある場合には、インテークマニホールドを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車: 運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3006 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3 ビターボ	WAPDF3000GAP10220～WAPDF3000HAP10431 平成27年10月29日～平成29年8月10日	118	
		D3 ビターボ ツーリング	WAPDF3100GBP10121～WAPDF3100HBP10250 平成27年10月29日～平成29年6月9日	46	
		D4 ビターボ クーペ	WAPDF3200FLP10095～WAPDF3200JZP10231 平成27年8月3日～平成29年8月10日	33	
	FDA-PP10	XD3 ビターボ	WAPDF2500FPP10473～WAPDF2500HPP10828 平成27年10月29日～平成29年4月17日	74	

	FDA-MP20	D5 ターボ	WAPD53000FUP20269～WAPD53000GUP20301 平成 27 年 9 月 16 日～平成 28 年 8 月 1 日	28	
	計 3 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 8 月 3 日～平成 29 年 8 月 10 日	計 299 台	

【備考】

本件は、平成 31 年 1 月 22 日付け届出番号「外-2774」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。