改善箇所説明図







基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料ポンプサービスホールカバーと燃料ポンプフィルターフランジ間の公差設計が不適切なため、リヤシートに荷重がかかった際に当該カバーが燃料ポンプの吐出パイプに干渉することがある。 そのため、当該パイプに亀裂が生じ燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ポンプサービスホールカバー干渉部を加工する、もしくは対策品に交換する。なお、燃料ポンプ 吐出パイプを点検し、亀裂が生じている場合は新品に交換する。

注:□は改善部品を示す。