


## 改善箇所説明図①

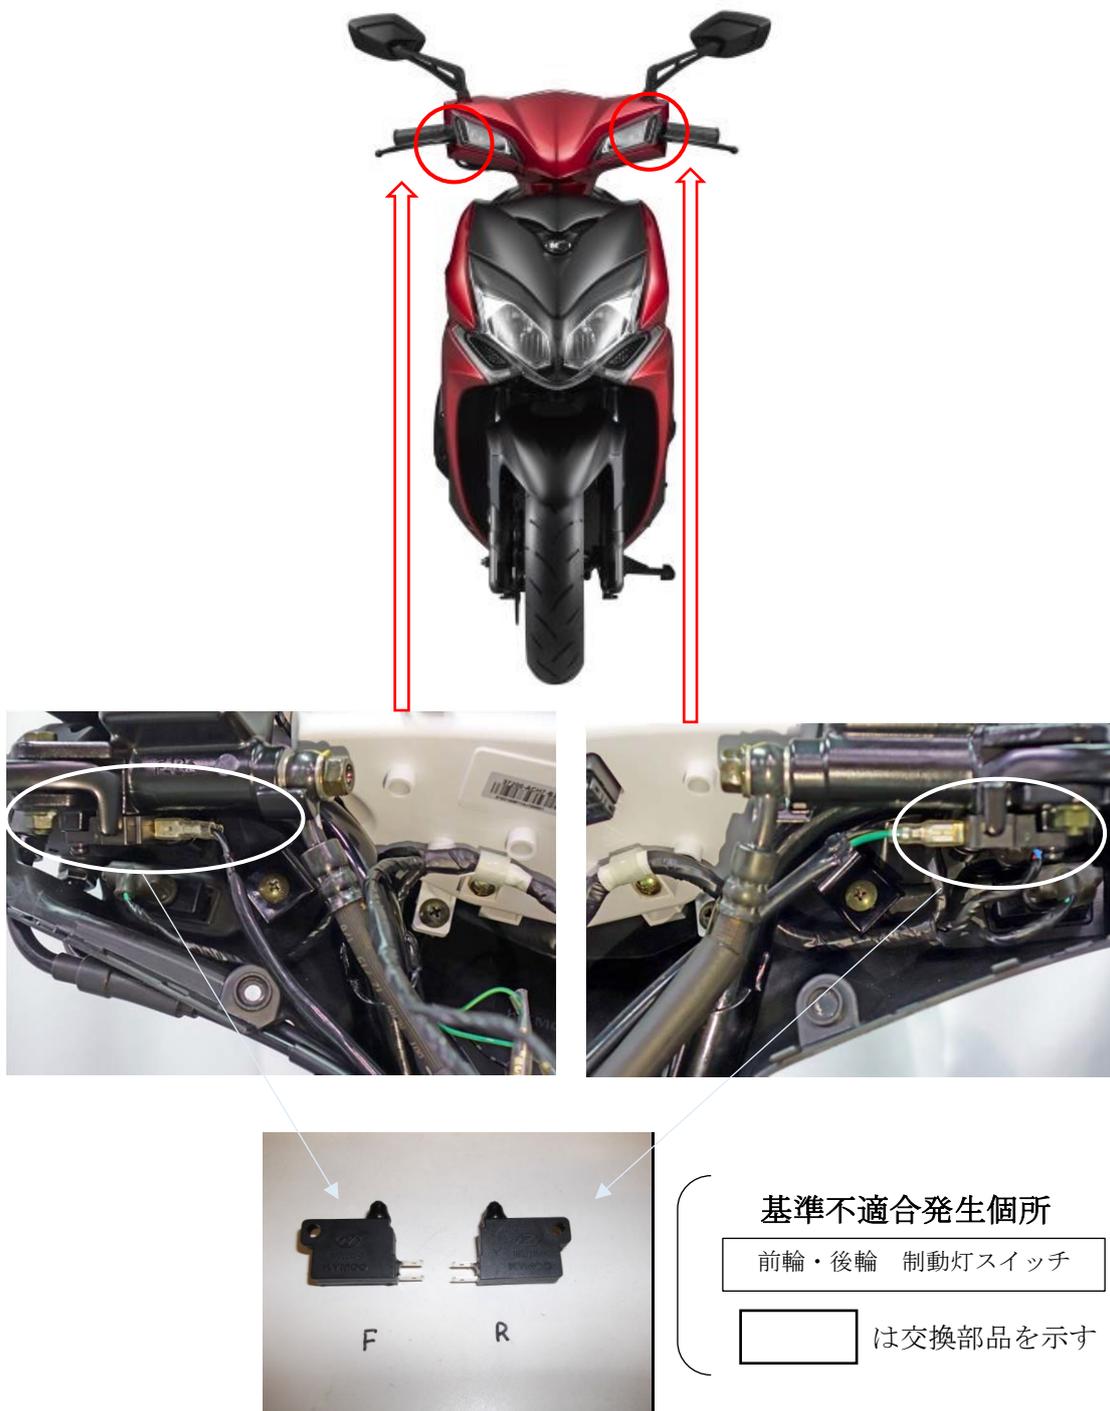

### 不具合の内容


制動灯において、製造工程管理が不適切なため、前後輪の制動灯スイッチに接点不良が生じることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなる、又は前後輪の制動灯スイッチが作動不良になった場合にスターターモーターが動かずエンジンが始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前後輪の制動灯スイッチを対策品に交換する。

対策後の識別：交換後、車台番号打刻脇に黄色ペイントと外-3009 のステッカーを貼付する。

## 改善箇所説明図②

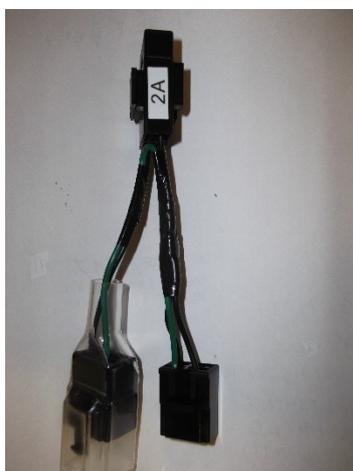

### 追加部品

(2 アンペアヒューズ付き配線)



### 基準不適合発生箇所

USB 充電コントローラー

不具合の内容 USB 充電コンセントにおいて、使用条件の評価が不十分なため、2 アンペア以上の機器を接続した場合に過剰電流が流れることがある。そのため、USB 充電コントローラーが過熱し溶融して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電気回路に2 アンペア・ヒューズ付き配線を追加する。

対策後の識別：交換後、車台番号打刻脇に黄色ペイントと外-3009 のステッカーを貼付する。