


改善箇所説明図

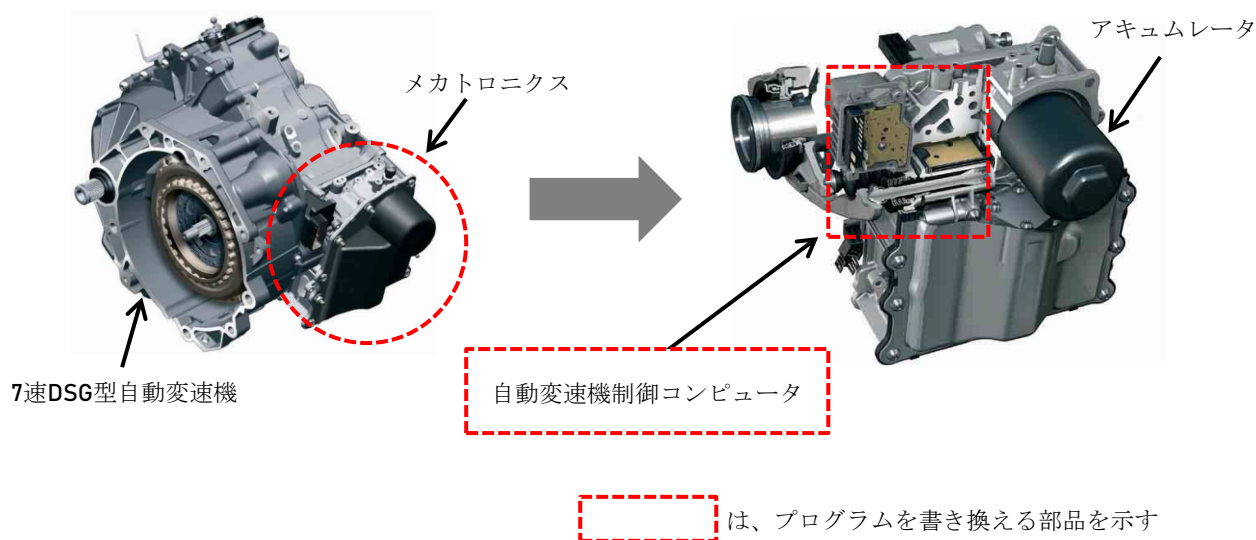

不具合の内容

7速DSG型自動変速機のみカトロニクスにおいて、アクチュエータ取付け部のハウジング加工精度が不適切なため、始動時や渋滞走行などの大きな油圧変動が繰り返されると、ハウジングに微細な亀裂が発生するものがある。そのため、油圧が低下するとともに警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、自動変速機制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。
ただし、一部の車種において対策プログラムの準備に時間を要するため準備が整い次第対策をおこなう。また、油圧低下の故障コードが入力された場合は、メカトロニクスを部品交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「34J5、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

