

改善箇所説明図



注) は、補強プレートを取り付ける部位を示す。

不具合の内容

チャイルドシートを後部座席に据え付ける I S O F I X 固定ブラケットの耐久性が不足しているため、チャイルドシートを固定した状態で繰り返し負荷がかかると、当該ブラケットが破損することがある。そのため、チャイルドシートを適切に固定できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットに補強プレートを取り付ける。

識別：左フロントドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。