

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線 42361

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年4月15日

リコール届出番号	外-3012	リコール開始日	令和2年4月15日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 大極 司	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンオイル油圧調整用ソレノイドバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンオイルの油圧を調整するソレノイドバルブの配置位置が不適切なため、エンジン内で発生した微細金属がノズル内部に入り、バルブを固着させることがある。そのため、油圧調整不良となり、油圧警告灯が点灯したり異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換え、ソレノイドバルブを最大油圧で固定する。また、その状態でエンジンオイル油圧を確認し、油圧が規定油圧を満たさない場合は、当該バルブを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3012 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-DFM5P	「アルピーヌ A110」	VFAAEFD0059280376~VFAAEFD0263290458 平成30年2月1日~令和元年7月1日	350	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日~令和元年7月1日	(計350台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。