


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は改善箇所を示す。

リンケージ固定部

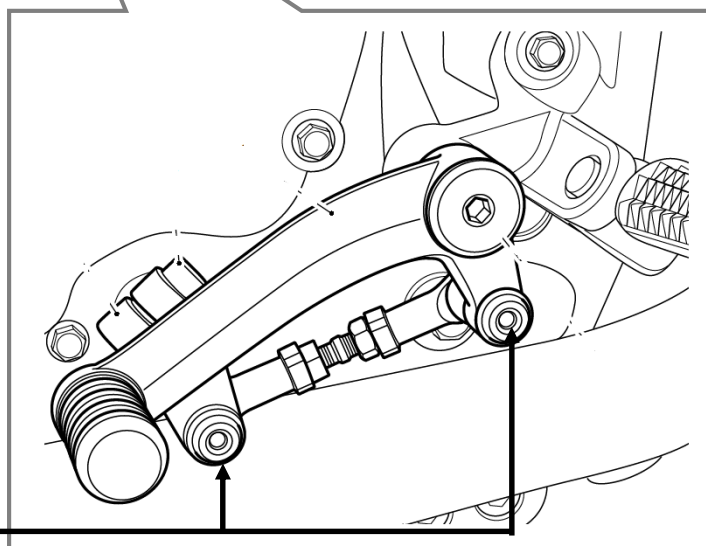

ギヤチェンジリンクージのネジ部において、製造工程の作業手順が不適切なため、ネジロック剤の効果がなくなっているものがある。そのため、ギヤチェンジ操作を繰り返すとネジが緩み、最悪の場合、リンクージが外れ、ギヤチェンジ操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ネジ部のネジロック剤を除去し、正常なネジロック剤を塗布して組み付ける。

識別： 対策後は車台番号の末尾付近に赤色のペイントマークを塗布する。