

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ヘッドエアバッグ

注) は、対策品に交換する部品を示す。

不具合の内容

ヘッドエアバッグ装置のインフレーター（膨張装置）において、製造時の湿度管理が不適切なため、ガス発生剤が吸湿している可能性がある。そのため、ヘッドエアバッグ作動時にインフレーターの圧力が高くなりすぎて、インフレーターから点火装置が外れたり、ヘッドエアバッグが正常に作動しなかったりして、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、該当するヘッドエアバッグを対策品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。