

## 改善箇所説明図



注：  は対策する箇所を示す

### 不具合の内容

テールゲートラバーストップにおいて、防水性評価が不十分なため、取付部からテールランプ内に水が浸入することがある。そのため、電気回路がショートして、方向指示器及び後退灯が点灯しなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、テールゲートラバーストップを新品に交換し、シール剤を塗布する。なお、テールランプ内に水が浸入した痕跡がある場合は、テールランプを新品に交換する。

### 識別

車台番号打刻の上段右側に黄ペイントを塗る。