

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年7月2日

| | | | |
|----------------------------------|---|---|----------|
| リコール届出番号 | 外-3053 | リコール開始日 | 令和2年7月2日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア | 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/ | |
| 不具合の部位（部品名） | 燃料ホース | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ホースにおいて、材料配分が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、燃料ホースが早期劣化し亀裂が生じて、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料ホースの製造時期を確認し、該当する部品が装着されている場合は、良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本社からの情報による | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3053のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車両の台数 | 備考 |
|---------------|------------|--------------------|---|-----------------|----|
| フォルクス ワーゲン | LDA-5NDFGF | ティグアンTDI/110kW | WVGZZZ5NZLW345441～WVGZZZ5NZLW883492 令和2年1月9日～令和2年5月14日 | 152 | |
| | 3DA-AUDFG | ゴルフTDI/110kW | WVWZZZAUZLP011670～WVWZZZAUZLW101453 令和元年11月21日～令和2年2月21日 | 50 | |
| | | ゴルフヴァリアントTDI/110kW | WVWZZZAUZLP517207～WVWZZZAUZLP540321 令和元年12月4日～令和2年2月21日 | 38 | |
| | LDA-1TDFG | ゴルフトゥーランTDI/110kW | WVGZZZ1TZLW011608～WVGZZZ1TZLW030040 令和元年11月21日～令和2年2月21日 | 49 | |
| | 3DA-7NDLU | シャランTDI/130kW | WVWZZZ7NZLV005329～WVWZZZ7NZLV009896 令和元年12月9日～令和2年3月19日 | 113 | |
| (計4型式) | | (計5車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和元年11月21日～令和2年5月14日 | (計402台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。